

Cleco

mPro400GCD-P



EN	Hardware Description Global Controller Primary
DE	Hardware Beschreibung Global Controller Primary
ES	Descripción del hardware Global Controller Primary
FR	Description du matériel Global Controller Primary
ZH	硬件描述 Global Controller Primary
PL	Opis sprzętu Global Controller Primary

Copyright © Apex Tool Group, 2020

No part of this document may be reproduced in any way or in any form, in whole or in part, or in a natural or machine-readable language, or transmitted on electronic, mechanical, optical, or other media, without the express permission of the Apex Tool Group.

Disclaimer

Apex Tool Group reserves the right to modify, supplement, or improve this document or the product without prior notice.

Trademark

Cleco is a registered trademark of Apex Brands, Inc.

Apex Tool Group

670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA

Manufacturer

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany

Contents

EN

1	Notes on this Description	5
2	Safety	5
3	FCC and IC compliance	8
4	Product description.....	9
5	Technical Specifications	9
6	Pin Assignment.....	10
7	Storage Access	13
8	Items Delivered	13

DE

1	Zu dieser Beschreibung	15
2	Sicherheit	15
3	FCC- und IC-Konformität.....	18
4	Produktbeschreibung	19
5	Technische Daten	19
6	Steckerbelegung	20
7	Speicherzugänge	23
8	Lieferumfang	23

ES

1	Acerca de esta descripción	25
2	Seguridad	25
3	FCC and IC compliance	28
4	Descripción del producto.....	29
5	Datos técnicos.....	29
6	Asignación de enchufes	30
7	Acceso a memoria.....	33
8	Volumen de suministro	33

FR

1	À propos de cette description	35
2	Sécurité	35
3	FCC and IC compliance	38
4	Description du produit	39

5	Caractéristiques techniques.....	39
6	Disposition des connecteurs	40
7	Accès mémoire	43
8	Volume de livraison.....	43
ZH		
1	关于本描述文件.....	45
2	安全性	45
3	FCC and IC compliance.....	47
4	产品描述.....	48
5	技术数据.....	48
6	插头分配.....	49
7	存储器输入端	52
8	供货范围.....	52
PL		
1	Informacje dotyczące tego opisu	53
2	Bezpieczeństwo	53
3	FCC and IC compliance.....	56
4	Opis produktu.....	57
5	Dane techniczne	57
6	Rozkład wyprowadzeń.....	58
7	Dostępy do pamięci	61
8	Zakres dostawy.....	61
9	System	62
INT		
10	Connections , Cable Length.....	63
11	Dimensions	64

1 Notes on this Description

The information contained within this document is intended for all individuals responsible for connecting and installing the controller.

mPro400GCD-P.

Software instructions are provided in separate programming manuals based upon the version installed.

The original language of this document is German.

Minimum Software Requirements

No.	Description
S168813	Controller Software, Standard
S168677	mProRemote – Interface software between an external computer and controller

Additional Document References

No.	Document type
P1730PM	Reference Handbook Fastening Sequences
P2279SB	Systemhandbook NeoTek
P2280PM	Programming Manual mPro400GCD-(...) Standard SW
P2361JH	Quick Installation Guide Global Controller
P3268C	EC Declaration of Conformity mPro400GCD-P

Important Symbols

<i>Italic</i>	Identifies menu options), input fields, control boxes, options fields or dropdown menus.
>	Denotes the selection of a menu option from a menu, e.g. <i>File > Print</i>
<...>	Denotes switches, pushbuttons or keys of an external keyboard, e.g. <F5>
Courier	Denotes filenames and paths, e.g. setup.exe
•	Denotes lists, level 1
-	Denotes lists, level 2
a)	Denotes options
b)	
→	Denotes results
1. (...)	Denotes action steps in sequence
2. (...)	
►	Denotes a single action step
Sales & Service Centers	Cleco Production Tools – Sales & Service Centers, see last page.

2 Safety

2.1 General Requirements

- ▶ Only operate the controller after reading and fully understanding this document. Failure to follow the directions and safety instructions could result in electric shocks, burns and/or serious injuries.
- ▶ Keep this document in a safe place for future reference! These safety instructions must be accessible all personnel programming, operating or repairing the controller.

2.2 Intended Use

The controller is a part of the Cleco Production Tools Tightening System and is intended exclusively for industrial use in fastening processes. Only use the controller under the following conditions:

- In accordance with the components listed in the EC Declaration of Conformity.
- Identified environmental conditions; see relevant documentation.
- Appropriate supply voltage; reference respective documentation.
- In EMC Limit Class A (electromagnetic immunity for industrial areas). For the currently observed EMC standards, see the EC Declaration of Conformity.

2.3 Predictable Misuse

Do not use the controller:

- In potentially explosive areas.
- In damp locations or outdoors.
- In combination with cutting tools (drills, milling cutters, grinders...).
- In non-industrial applications (eg residential area).
- For fastening applications not mentioned in the declaration of conformity.
- If safety devices are being over-written.

2.4 Operator Training

The tightening system may only be put into operation, adjusted and tested by qualified and trained personnel. Personnel must be instructed by qualified employees of Apex Tool Group.

The controller has been preset by Apex Tool Group. Adjustment of the controller to accommodate special requirements may only be carried out by a qualified person¹⁾.

Additional information are available in the Programming Manual.

¹ Due to their training, knowledge, experience and understanding of the circumstances involved in this kind of work, suitably qualified personnel are able to identify potential hazards and to initiate appropriate safety measures. Qualified personnel are obliged to comply with regulations.

2.5 Personal Protective Equipment (PPE)

- When working with rotating parts, it is not permitted to wear gloves.
Recommendation: Freely rotating *u-GUARD* protected fastening tools are available from APEX.
- Wear close-fitting clothing.
- Wear safety shoes.
- If necessary, wear a hairnet.
- Wear protective goggles, if there is a risk of flying debris or parts being ejected.

2.6 Warnings and Notes

Warning notes are identified by a signal word and pictogram:

- Signal word: describes the severity and the probability of the impending danger.
- Pictogram: describes the type of danger.



Danger

Symbol combined with the word **Danger** indicates a hazard with a **high level of risk** which, if not avoided, will result in death or serious injury.



Warning

Symbol combined with the word **Warning** indicates a hazard with a **medium level of risk** which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Caution

Symbol combined with the word **Caution** indicates a hazard with a **low level of risk** which, if not avoided, could result in minor or moderate injuries or environmental damage.



Note

An symbol combined with the word **Note** indicates a potentially harmful situation which, if not avoided, could result in damage to property or the environment.



General notes

includes application tips and useful information, but no hazard warnings.

2.7 Symbols on the Product

Be sure to understand the meaning of each symbol below prior to installation, operation or maintenance service.



Electrical voltage



CE compliant

The product corresponds to the prescribed technical requirements in Europe.



Read all instructions.



NRTL TÜV SÜD Mark

Normative references, Page 9



WARNING

Disconnect mains before opening controller.

2.8 System Relevant Safety Instructions

Follow national, state and local safety and connection standards during installation. The standards take precedence over the information in this section.

- Do not make any modifications to the controller, protective devices, or accessories without prior written authorization from Apex Tool Group.
- Do not attempt to open the controller or components of the controller for troubleshooting or other work on the device. In the event of a fault, any intervention can result in serious injury from electric shock.

Operation with the device open may also cause the following:

- An increased amount of emissions: may produce interference with other devices.
- Reduced immunity from interference: may produce faulty results.
- Loss of remaining warranty period.

Risk Of Injury Due To Electric Shock

The controller and tool can conduct current in the event of a fault. An electric shock can lead to cardiac arrest, cessation of breathing, burns, and serious or fatal injuries.

- Always turn off the controller before connecting power and tool cables, cleaning or removal from operation.
- Do not operate the tightening system if the housing, cable or tool are damaged.

Installation

- ▶ Use an approved hoist to raise controller to desired installation location.
- ▶ Ensure the controller is rigidly mounted and secured (see Quick Installation Guide).
- ▶ Organize cables and lines to avoid damage and tripping hazards.
- ▶ Observe the permitted cable bending radius.
- ▶ Do not exceed total length of Tool Cable
 - Primary controller mPro400GCD-P(...) max. 45 m
 - Secondary controller mPro-400GCD-S(...) max. 30 m
 - When using tool Series 70:
 - Up to 3 m Tool Cable can be used with a maximum of 25 m Extension Cable.
 - Up to 6 m Tool Cable can be used with a maximum of 20 m Extension Cable.
 - Tool cables over 6 m must not be extended.

In the event of a fault, high leakage currents may occur and cause injuries by electric shock.

- ▶ Use an approved power cable.
- ▶ For 115 VAC cables with a larger cross-section, use Order No. 541683-01.

Prior To Initial Operation

- ▶ Only operate on a grounded power supply with a neutral conductor (TN system). Operation without a neutral conductor (IT system) is not permitted.
- ▶ Ensure a standard-compliant PE connection is in place.
- ▶ Prior to initial operation, carry out the protective conductor measurement in accordance with the local regulations (in Germany, DGUV Regulation 3).
- ▶ Do not switch on the controller until all connections have been made correctly.

Danger Due To Dangerous Movements

Insufficient emergency stop facilities can have life-threatening consequences.

- ▶ The necessity of an emergency stop and its execution is the responsibility of the user and his risk analysis!
- ▶ Provide accessible and effective emergency stop facilities. Unlocking the emergency stop device must not cause an uncontrolled restart of the system!
- ▶ Before switching on the system, check the emergency stop devices for function.

Operation

- ▶ Protect the controller from moisture.
- ▶ Immediately power off the controller in the event of unusual noise, heating or vibration from the tool.
- ▶ Disconnect the power cord and have the tightening system checked by qualified personnel and repaired if necessary.
- ▶ Never pull the power cord to remove from an outlet.
- ▶ Protect all cables from heat, oil, sharp edges and moving parts.
- ▶ Replace damaged cables immediately.

- ▶ Ensure tool and plug connections between the controller and tool are clean.
- ▶ Ensure the workstation and surrounding area are clean.
- ▶ Ensure the workstation provides adequate space for the operation being completed.
- ▶ When working with a nutrunner, remain alert at all times. Do not use a nutrunner if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of carelessness when working with a nutrunner may contribute to a life threatening situation.

Danger Due To Incorrect Torque Measurement

An undetected NOK tightening may contribute to a life-threatening situation.

- ▶ Recalibration (or capability analysis) is essential following incorrect use (crash, mechanical overload...).
- ▶ For Category A Tightenings (VDI 2862) which are critical for safety, activate a redundancy measurement (e.g., current redundancy).
- ▶ Introduce regular monitoring of measuring equipment for associated manufacturing equipment.
- ▶ Only conduct tightening operations with a properly functioning system. If in doubt, contact Sales & Service Centers.

Danger Due To Unexpected Start Of The Motor Or An Expected But Missing Stop

Despite redundant controller parts and monitoring functions, an unexpected start of the machine can occur in very rare cases. Possible reasons may include, but are not limited to: Remote control of diagnostic functions, bit dump in the memory of the controller.

Mechanical hazards such as jars/jolts due to counter torques; risk of injury due to winding up and seizing can result from the tool.

- ▶ Use the tool at the designated grip points.
- ▶ Use the recommended reaction devices. For torques, reference appropriate tool instruction manual.
- ▶ After powering the controller on, wait until the boot cycle is completed, approximately 60 seconds, before powering it down again.

Use of Secondary controllers

Up to 15 Secondary Controllers can be added to a Primary Controller. Upon shutting off or in case of a Secondary Controller failure, the TSNet bus communication is interrupted. The communication loss to the Primary Controller has consequences for a Secondary Controller:

- No results are returned to the Primary Controller.
- Additional rundowns are not initiated.
- An in-process rundown is reported with the error message SA (abort by removing the start signal) if the TSNet connection is interrupted during tightening.
- A shut-off signal is no longer received and so a shut-off is only possible
 - via the start button of the tool
 - after reaching the shut-off criterion
 - via a safety shut-off after two seconds

WARNING!

During remote-start operation (multiple tool setup) an interruption of TSNet bus leads to a delayed stop of the spindle/tool. This delay is 2 seconds.

Maintenance

- The controller is generally maintenance-free.
- Consider local regulations for maintenance and servicing for all operating phases of the tightening system.

Cleaning

- Only clean the exterior of the tool using a dry or slightly damp cloth.
- Do not immerse the controller or tools in any liquids.
- Do not use a high pressure or abrasive cleaner.

Repair

Repairs to the equipment are not permitted.

- Send the controller to a Authorized Cleco Production Tools *Sales & Service Centers*.

Disposal

Components of the tightening system may present potential risks to the environment. The tightening system contains components that can be recycled, as well as components that have specific disposal requirements.

- Follow local applicable regulations.
- First separate, then dispose of components.
- Collect auxiliary materials (oils, greases) and dispose properly.
- Separate the components of the packaging and dispose of them according to local regulations.
- Return defective equipment to an approved collection point or return it to the *Sales & Service Centers*.



Observe local regulations for disposal of electronics and batteries. (In Germany, the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) and the Battery Act (BattG)):

- Used up batteries must be disposed of properly. Return depleted or defective batteries to an approved collection facility or to *Sales & Service Centers* for recycling.

3 FCC and IC compliance

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product. Operation is subject to the following two conditions:

- this product may not cause harmful interference, and
- this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party

Name: William Cain

Position: Director, R&D

Address: 670 Industrial Drive

Lexington, SC 29072

United States

Phone: +1 803 951 7558

Email: William.Cain@ClecoTools.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

4 Product description

Controller for use in safety-critical tightening.

The controller is primarily used as a control and monitoring unit for one or more tools at a workstation. Depending on the peripheral devices that are procured, the controller can also be installed outside of the work environment.

Software is already installed on the controller. The tightening settings must be carried out by a qualified person using the controller or remote PC software (mProRemote) in order to start fastening work. For further information regarding software operation, please reference the Programming Manual.

5 Technical Specifications

Ambient Conditions

Features	Data
Operation Site	Indoors
Ambient Temperature	0...45 °C ¹
Storage Temperature	-20...70 °C
Type of Cooling	Convection (self-cooling)
Relative Humidity	10...90 % No Condensation
Working Height	Up to 3000 m Above Sea Level ¹
Protection Class DIN EN 60529	IP42
Protection Class DIN EN61140 (VDE 0140-1)	I
Degree of Contamination EN 61010	2
Transient Overvoltage EN 61010	CAT II
Maximum Shock DIN EN 60068-2-27	15 G
Maximum Vibration DIN EN 60068-2-5	59.6–160 Hz: 2 G

¹ Note the derating. See System Handbook NeoTek™

Power Supply

Features	Data
Supply Voltage, Single Phase	100–240 VAC ± 10% ¹
Rated Supply Current	1–2 A
Frequency	50/60 Hz
Peak Current	16 A
Rated Power	1600 VA max.
Idling	160 VA

- When operating outside the allowable voltage limits, the integrated power supply enters a protection mode and switches off. This protection mode can be reset by restarting the nutrunner controller.

Normative references

For product-relevant EC Directives, as well as the standards complied with, see the EC Declaration of Conformity.

Certificates	
Issuing agency	TÜV SÜD AG
Certificate No. Tested in accordance with	U8 78313 0005 <ul style="list-style-type: none"> UL 61010-1:2012/ R:2016-04 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1:2012/ U2:2016-04
Certificate No. Tested in accordance with	N8A 78313 0007 <ul style="list-style-type: none"> EN 61010-1:2010
Certificate No. Tested in accordance with	DE3-30943 <ul style="list-style-type: none"> IEC 61010-1:2010

System Data

Features	Data
System Functions	Battery Buffered Real Time Clock, Buffer Time: 20 Years (at 20 °C)
Display	LC Display With Touch- screen, 10.4" TFT Liquid Crystal Display, Resolution 800 x 600, Con- nection To Panel & Touch Possible
Operating System	OS-9000, Real-Time Oper- ating System, Bootable Without Mechanically Mov- ing Drives, No UPS Required
HMI (Human Machine Inter- face)	Virtual Keyboard for Alpha- numeric Inputs

Weight

Model	Weight	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13.7

6 Pin Assignment

This chapter describes the Cleco Production Tools specific connectors. Standard plugs are not considered. All connections are short-circuit proof.

X5, X6 – Serial port for additional devices

- All outputs provide RS232 conforming signals.
- The inputs allow voltages in the range from -15 V to +15 V.
 - Voltages < 0.8 V correspond to a zero.
 - Voltages > 2.4 V are interpreted as a one.
 - Open inputs are preset to zero using a pulldown resistor.
- The power supply pins are connected directly to the main board power supply



Note

Do not connect or disconnect any device during operation. Doing so may result in a system reset.

Pin	X5 RS232-1	X6 RS23-2	9 Pin D-Sub Male with Screw Lock
1	–	–	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	–	–	
5	GND	GND	
6	–	–	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	–	–	

X7, X8 – Anybus CC

Optional slots for Anybus CC M30 modules.

X21 – TSnet System Bus Out


Interface port for TSnet cable.

Pin	Signal	8 Pin M12 Socket Circular Connector X-Coded
1	Tx +	
2	Tx -	
3	Rx +	
4	RX -	
5	0 VDC	
6	0 VDC	
7	+24 VDC	
8	+24 VDC	

X22 – ARCNET System Bus

The station controller has an integrated bus termination; therefore, no external termination is necessary.

Pin	Signal	8 Pin M12 Circular Connector A-Coded
1	N.C.	
2	DATA-B	
3	GND	
4	+5 VDC	
5	DATA-A	
6	N.C.	
7	0 VDC	
8	+24 VDC	

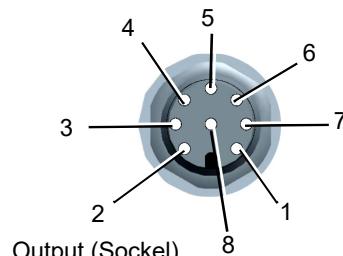

Output (Socket)

X23 – Supply

Description	IEC Connector C14
Connector with Fuse Holder 2-Pin, 5 × 20 mm, 16 A Slow-Blow	



Note

Use plug locking mechanism.
See Quick Installation Guide.

X24 – Tool Cable 30/50E×N... Series

Pin	Signal	M23 circular connector
1-3	Power	
4	PE (functional ground)	
5	Tool bus	

X25 – Tool Cable 18/48E×E... Series

Pin	Signal	ECTA Circular Connector Push-Pull
1-3	Power	
4	PE	
5	Signals	

X9, X10 – Input/Output


The required signal circuits are connected to these input/output connectors. The signal groups are not galvanically connected to the power supply; galvanic isolation is required.

- 8 inputs/8 outputs, optically isolated for 24 V level/0.5 A
- Output current: 500 mA per output, 2000 mA total

Note


A single device must not require a current of more than 500 mA. The current monitor switches off the output in the event of an overcurrent.

2x12 Pin Phoenix MCD 0.5/24-G1-2.5

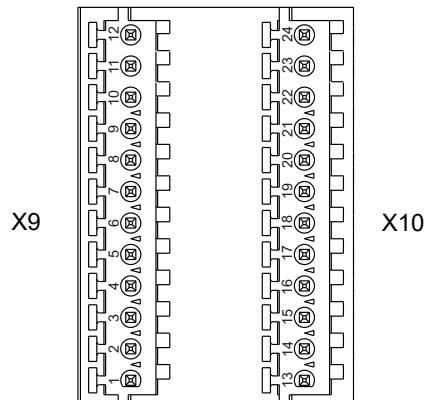

Connectors – Internal power supply

Example:

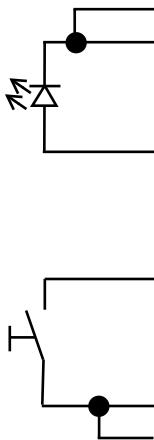

Signal X9

Pin	I/O	Name
12		Supply GND Int.
11		Supply GND I/O
10	Output	O3
9	Output	O2
8	Output	O1
7	Output	O0
6	Input	I3
5	Input	I2
4	Input	I1
3	Input	I0
2		Supply +24 V O
1		Supply +24 V Int.

Inputs

- Internal 24 V power supply for the controller.
- Pin 11 and 23 (common GND) serve as a "return line" for the outputs.
- Pin 11 and 23 must be connected to Pin 12 or 24 with jumpers.

Signal X10


Pin	I/O	Name
24		Supply GND Int.
23		Supply GND I/O
22	Output	O7
21	Output	O6
20	Output	O5
19	Output	O4
18	Input	I7
17	Input	I6
16	Input	I5
15	Input	I4
14		Supply +24 V O
13		Supply +24 V Int.

Outputs

- Internal 24 V power supply for the controller
- Pin 2 and 14 (common output) are the voltage source for the inputs.
- Pin 2 and 14 must be connected to Pin 1 or 13

Connectors – external power supply

Example:

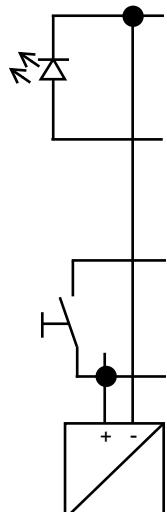

Signal X9		
Pin	I/O	Name
12		Supply GND Int.
11		Supply GND I/O
10	Output	O3
9	Output	O2
8	Output	O1
7	Output	O0 (linking OK), e.g.
6	Input	I3 (tool start), e.g.
5	Input	I2
4	Input	I1
3	Input	I0
2		Supply +24 V O
1		Supply +24 V Int.

Signal X10		
Pin	I/O	Name
24		Supply GND Int.
23		Supply GND I/O
22	Output	O3
21	Output	O2
20	Output	O1
19	Output	O0 (linking OK), e.g.
18	Input	I3 (tool start), e.g.
17	Input	I2
16	Input	I1
15	Input	I0
14		Supply +24 V O
13		Supply +24 V Int.

Inputs

- The external 24 V power supply for the controller must be SELV (Safety Extra Low Voltage) or PELV (Protective Extra Low Voltage).
- Pin 11 and 23 (common GND) serve as a "return line" for the outputs.
- The GND for the external 24 V power supply must be used as the return line for Pin 11 and 23.

Outputs

- The external 24 V power supply for the controller must be SELV (Safety Extra Low Voltage) or PELV (Protective Extra Low Voltage).
- Pin 2 and 14 (common output) are the voltage source for the inputs.
- Pin 2 and 14 must be connected to the external 24 V power supply.

7 Storage Access

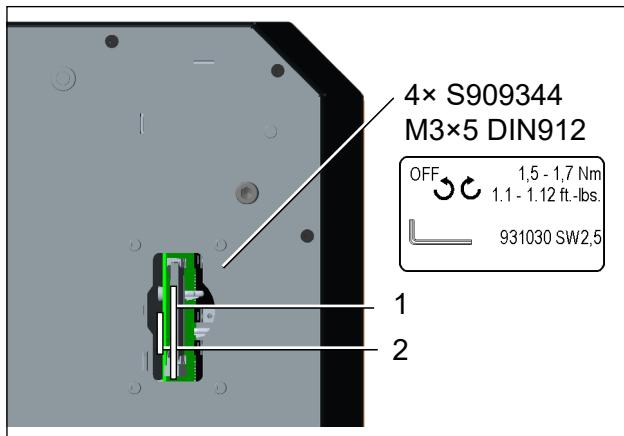


Fig. 7-1: Storage access on the backside

P O S.	Name	Function
1	CF Card (Com-pact Flash)	Necessary for the operating system and archiving files/applications. Included with controller.
2	SD Card, Optional	Function is software-dependent: software update, save/load parameters, data archive files.



Note

Only remove or plug in the CF card when the supply voltage is switched off. Otherwise, serious system errors and data loss will result.

8 Items Delivered

Check delivery for transit damage and ensure that all items have been supplied:

- Controller
- EC Declaration of Conformity
- Hardware Description
- Quick Installation Guide
- SP-1500
- Warranty
- 2x Mating Connector Order no. S981211

	Power Cable EU 230 VAC Order no. 541683-03		Power Cable USA 115 VAC Order no. 541683-01
	Plug Locking Mechanism Order no. 544004-1		Power Cable USA 230 VAC Order no. 541683-02

1 Zu dieser Beschreibung

Diese Beschreibung enthält Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung für die Steuerung:

mPro400GCD-P.

Softwareanweisungen werden in separaten Programmieranleitungen je nach installierter Version bereitgestellt.

Die Originalsprache dieser Beschreibung ist Deutsch.

Anforderung Software

Ident-Nr.	Beschreibung
S168813	Steuerungs-Software Standard
S168677	mPro-Remote Schnittstelle-Software zwischen externem Computer und Steuerung

Weiterführende Dokumente

Ident-Nr.	Art
P1730PM	Verfahrensbeschreibung Schraubdiagramme
P2279SB	Systemhandbook NeoTek
P2280PM	Programmieranleitung mPro300GCD Standard SW
P2361JH	Quick Installation Guide Global Controller
P2468SW	Programmieranleitung mPro300GCD Standard SW
P3268C	EG-Konformitätserklärung mPro400GCD-P

Symbole im Text

- kursiv** Kennzeichnet Menüoptionen (z.B. Diagnose), Eingabefelder, Kontrollkästchen, Optionsfelder oder Dropdownmenüs.
- > Kennzeichnet die Auswahl einer Menüoption aus einem Menü, z.B. *Datei > Drucken*
- <...> Kennzeichnet Schalter, Druckknöpfe oder Tasten einer externen Tastatur, z.B. <F5>
- Courier** Kennzeichnet Dateinamen und -pfade, z.B. **setup.exe**
- Kennzeichnet Listen, Ebene 1
- Kennzeichnet Listen, Ebene 2
- a) Kennzeichnet Optionen
- b)
- Kennzeichnet Resultate
- 1. (...) Kennzeichnet Handlungsschritte in Folge
- 2. (...)
- Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritte
- Sales & Service Centers** Cleco Production Tools Sales & Service Center, siehe letzte Seite

2 Sicherheit

2.1 Grundlegende Anforderungen

- Nehmen Sie die Steuerung erst in Betrieb, nachdem Sie dieses Dokument gelesen und vollständig verstanden haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
- Dieses Dokument für zukünftige Verwendungen sorgfältig aufzubewahren! Stellen Sie diese Dokumentation dem Konstrukteur, Monteur und dem für die Inbetriebnahme zuständigen Personal der Maschine oder Anlage, an der dieses Produkt zum Einsatz kommt, zur Verfügung.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist Teil des Cleco Production Tools Schraubsystems und ist ausschließlich für den industriellen Einsatz in Schraubprozessen bestimmt. Steuerung unter folgenden Bedingungen verwenden:

- Nur in Verbindung mit den, in der EG-Konformitätserklärung aufgeführten Komponenten.
- Nur unter den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen, siehe jeweilige Dokumentation.
- Nur mit der zulässigen Versorgungsspannung.
- Nur im angegebenen Leistungsbereich.
- Nur im Bereich von EMV-Grenzwertklasse A (Störfestigkeit für Industriebereiche). Aktuell eingehaltene EMV-Normen siehe EG-Konformitätserklärung.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Steuerung nicht verwenden

- in explosionsgefährdeten Bereichen
- in Feuchträumen/Freien
- in Verbindung mit Schneidwerkzeugen (Bohrer, Fräser, Schleifer...)
- im nicht-industriellen Bereich (z. B. Wohnbereich)
- für andere Antriebsaufgaben als Verschrauben mit den in der Konformitätserklärung genannten Komponenten.
- Die Überbrückung von Sicherheitseinrichtungen ist unzulässig.

2.4 Ausbildung des Personals

Das Schraubsystem darf nur von qualifizierten und ausgebildeten Personen in Betrieb genommen, eingestellt und geprüft werden. Das Personal muss durch qualifizierte Mitarbeiter¹ von Apex Tool Group eingewiesen werden.

Die Steuerung wurde von Apex Tool Group voreingestellt. Eine Anpassung der Steuerung an spezielle Anforderungen darf nur von einer qualifizierten Person¹⁾ vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Programmieranleitung.

1.) Qualifiziertes Personal ist aufgrund von Berufsausbildung, Kenntnisse, Erfahrung und Verständnis der Umstände der durchzuführenden Arbeiten dazu in der Lage, mögliche Gefahren zu erkennen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. Qualifiziertes Personal muss die Regeln befolgen.

2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Verletzungsgefahr durch Aufwickeln und Erfassen

- ▶ Beim Arbeiten mit rotierenden Teilen ist das Tragen von Handschuhen verboten.
Empfehlung: Frei drehende *u-GUARD* geschützte Schraubwerkzeuge von APEX.
- ▶ Enganliegende Kleidung tragen.
- ▶ Sicherheitsschuhe tragen.
- ▶ Ggf. Haarnetz tragen.

Verletzungsgefahr durch Herausschleudern von Teilen:

- ▶ Schutzbrille tragen.

2.6 Darstellung Hinweise

Warnhinweise sind durch ein Signalwort und ein Piktogramm gekennzeichnet:

- Das Signalwort beschreibt die Schwere und die Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr.
- Das Piktogramm beschreibt die Art der Gefahr



Gefahr

Ein Symbol in Verbindung mit dem Wort **Gefahr** bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen Risikograd**, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwerste Verletzungen zur Folge hat.



Warnung

Ein Symbol in Verbindung mit dem Wort **Warnung** bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren Risikograd**, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht

Ein Symbol in Verbindung mit dem Wort **Vorsicht** bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen Risikograd**, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Hinweis

Ein Symbol in Verbindung mit dem Wort **Hinweis** bezeichnet eine möglicherweise **schädliche Situation**, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.



Allgemeine Hinweise, enthalten Anwendungstipps und nützliche Informationen, jedoch keine Warnung vor Gefährdungen.

2.7 Symbole auf dem Produkt



Elektrische Spannung



CE konform

Produkt entspricht den vorgeschriebenen technischen Anforderungen in Europa.



Betriebsanleitung sorgfältig durchlesen.



NRTL TÜV SÜD Mark

Normative Verweise, Seite 19



WARNING Vor Öffnen der Steuerung, Netzstecker ziehen.

2.8 Systemrelevante Sicherheitshinweise

Bei der Installation die nationalen, bundesstaatlichen und örtlichen Sicherheits- und Anschlussnormen befolgen. Diese Normen haben Vorrang vor den Angaben dieses Abschnitts.

- ▶ An der Steuerung, an den Schutzeinrichtungen oder Zubehörteilen keine Änderungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apex Tool Group/ Apex Tool Group, LLC vornehmen.
- ▶ Die Steuerung oder Bauteile der Steuerung weder zur Fehlerbehebung noch zu anderen Arbeiten am Gerät öffnen. Jeglicher Eingriff kann im Fehlerfall schwere Verletzungen durch Stromschlag verursachen.

Der Betrieb bei geöffnetem Gerät bewirkt außerdem:

- Eine erhöhte Störaussendung: andere Geräte können gestört werden.
- Eine reduzierte Störfestigkeit: die Steuerung kann fehlerhafte Resultate liefern.
- Gewährleistungsverlust.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag

Steuerung oder Werkzeug kann im Fehlerfall Spannung führen. Ein Stromschlag kann zu Herz-Kreislaufstillstand, Atemstillstand, Verbrennungen und schweren Verletzungen bis zum Tod führen.

- ▶ Vor Anchluss von Netz- und Werkzeugkabel, beim Umrüsten, einer Reinigung oder einer Außerbetriebnahme die Steuerung abschalten.
- ▶ Schraubsystem nicht betreiben, falls Gehäuse, Kabel oder Werkzeug beschädigt ist.

Bei der Installation

- ▶ Geeignetes Hebezeug verwenden.
- ▶ Sicherstellen, dass die Steuerung fest montiert und gesichert ist (siehe Kurzanleitung).
- ▶ Kabel und Leitungen so verlegen, dass keine Schäden oder Stolperfallen entstehen.
- ▶ Zulässigen Biegeradius des Kabels einhalten.
- ▶ Gesamtlänge Werkzeugkabel nicht überschreiten.
 - Primary-Steuerung mPro400GCD-P(...) max. 45 m
 - Secondary-Steuerung mPro-400GCD-S(...) max. 30 m
 - Bei Verwendung von Werkzeug Serie 70 gilt:
 - Werkzeugkabel bis zu 3 m können mit einem Verlängerungskabel von max. 25 m verwendet werden.
 - Werkzeugkabel bis zu 6 m können mit einem Verlängerungskabel von max. 20 m verwendet werden.
 - Werkzeugkabel über 6 m dürfen nicht verlängert werden.

Im Fehlerfall können hohe Ableitströme auftreten, die Verletzungen durch Stromschlag verursachen.

- ▶ Beigefügte Netzteitung verwenden. Bei Änderung eine normgerechte Netzteitung verwenden.
- ▶ Bei 115-VAC: Kabel mit einem größeren Querschnitt verwenden. Bestell-Nr. 541683-01.

Vor der Inbetriebnahme

- ▶ Nur an geerdetem Netz mit Neutralleiter (TN-System) betreiben. Der Betrieb ohne Neutralleiter (IT-Netz) ist unzulässig.
- ▶ Normkonforme PE-Anbindung sicherstellen.
- ▶ Vor Inbetriebnahme Schutzleitermessung nach örtlich geltenden Vorschriften (in Deutschland DGUV-Vorschrift 3) durchführen.
- ▶ Die Steuerung erst einschalten, nachdem alle Anschlüsse korrekt hergestellt wurden.

Verletzungsgefahr durch gefahrbringende Bewegungen

Unzureichende Not-Halt-Einrichtungen können lebensbedrohliche Folgen haben.

- ▶ Die Notwendigkeit eines Not-Halts und dessen Ausführung obliegt dem Anwender und seiner Risikoanalyse!
- ▶ Für zugängliche und wirksame Not-Halt-Einrichtungen sorgen. Ein Entriegeln der Not-Halt-Einrichtung darf keinen unkontrollierten Neustart der Anlage verursachen!
- ▶ Vor dem Einschalten der Anlage die Not-Halt-Einrichtungen auf Funktion prüfen.

Im Betrieb

- ▶ Steuerung vor Nässe schützen.
- ▶ Steuerung bei ungewöhnlichen Geräuschen, Erhitzung oder Vibrationen sofort abschalten.
- ▶ Netzstecker ziehen und das Schraubsystem von qualifiziertem Personal überprüfen und bei Bedarf reparieren lassen.

- ▶ Niemals den Stecker am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder bewegten Teilen schützen.
- ▶ Beschädigte Kabel sofort ersetzen.
- ▶ Werkzeug- und Steckverbindungen zwischen Steuerung und Werkzeug sauber halten.
- ▶ Auf einen ordentlichen Arbeitsplatz achten, um Verletzungen oder Schäden an den Schraubkomponenten zu vermeiden.
- ▶ Am Arbeitsplatz für ausreichenden Platz sorgen.

Gefahr durch eine falsche Drehmomentmessung

Falls eine NIO-Verschraubung unerkannt bleibt, kann dies lebensbedrohliche Folgen haben.

- ▶ Nach einem unsachgemäßen Einsatz (Absturz, mechanische Überlastung ...) unbedingt Rekalibrierung (oder Fähigkeitsuntersuchung) durchführen.
- ▶ Für sicherheitskritische Verschraubungen Kategorie A (VDI 2862) eine Redundanzmessung aktivieren (z. B. Stromredundanz).
- ▶ Eine turnusmäßige Messmittelüberwachung der Maschinen und Werkzeuge einführen.
- ▶ Nur mit einem einwandfrei funktionierendem Schraubsystem arbeiten. Im Zweifelsfall Sales & Service Centers kontaktieren.

Gefahr aufgrund eines unerwarteten Motoranlaufs oder eines erwarteten, aber nicht funktionierenden Stopps

Trotz redundanter Steuerungsteile und Überwachungsfunktionen kann in sehr seltenen Fällen der Motor unerwartet anlaufen. Mögliche Ursache: Fernsteuerung der Diagnosefunktionen, Bitkipper im Speicher der Steuerung. Ausgehend vom Werkzeug können mechanische Gefahren wie Ruck/Stoß durch Reaktionsmoment, Verletzungsgefahr durch Aufwickeln und Erfassen die Folge sein.

- ▶ Werkzeug an den ausgewiesenen Griffpunkten benutzen.
- ▶ Vorgeschriebene Reaktionsaufnahmen verwenden. Drehmomente siehe Bedienungsanleitung Werkzeug.
- ▶ Nach dem Einschalten der Steuerung warten, bis der Bootvorgang abgeschlossen ist. Dies dauert in der Regel 60 Sekunden. Dann erst erneut aus-/einschalten.

Einsatz der Secondary-Steuerung

Bis zu 15 Secondary-Steuerung können zu einer Primary-Steuerung hinzugefügt werden. Beim Ausschalten bzw. Ausfall der Secondary-Steuerung wird die Kommunikation des TSNet-Busses unterbrochen. Der Kommunikationsverlust zur Primary-Steuerung hat Auswirkungen auf die Secondary-Steuerung:

- Es werden keinen Ergebnisse an die Primary-Steuerung zurückgemeldet.
- Es werden keine Verschraubungen mehr gestartet.
- Eine laufende Verschraubung zeigt die Fehlermeldung SA (Abbruch durch Wegnahme des Startsignals) an, wenn die TSNet-Verbindung während des Schraubvorgangs unterbrochen wurde.
- Es wird kein Abschaltsignal mehr empfangen, und

- somit erfolgt eine Abschaltung nur noch
- mit der Starttaste des Werkzeugs,
- nach Erreichen des Abschalt-Kriteriums oder
- über eine Sicherheitsabschaltung nach zwei Sekunden.

WARNUNG!

Während des Remote-Start-Betriebs (Mehrfach-Schrauber) führt eine Unterbrechung des TSNet-Busses zu einem verzögerten Stopp des Einbauschraubers/des Werkzeugs. Diese Verzögerung beträgt 2 Sekunden.

Bei der Wartung

- Die Steuerung ist generell wartungsfrei.
- Örtliche Vorschriften zur Instandhaltung und Wartung für alle Betriebsphasen des Schraubsystems berücksichtigen.

Bei der Reinigung

- Nur das Äußere des Werkzeugs mit einem trockenen oder leicht feuchten Lappen reinigen.
- Steuerung oder Werkzeug nie in Flüssigkeiten tauchen.
- Keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Bei der Reparatur

Reparaturen am Gerät sind unzulässig.

- Die Steuerung an ein autorisiertes Cleco Production Tools Sales & Service Centers schicken.

Bei der Entsorgung

Komponenten des Schraubsystems stellen mögliche Gefahren für Gesundheit und Umwelt dar. Das Schraubsystem enthält Komponenten, die recycelt werden können, sowie Komponenten, die spezielle Recyclingvorgaben haben.

- Örtlich geltenden Vorschriften beachten.
- Die Bauteile vor der Entsorgung trennen.
- Hilfsstoffe (Öle, Fette) beim Ablassen auffangen und ordnungsgemäß entsorgen.
- Bestandteile der Verpackung trennen und sortenrein entsorgen.
- Werkzeug und defekte Steuerung an einer anerkannten Sammelstelle abgeben oder zum Recycling an ein Sales & Service Centers schicken.



Örtlich geltenden Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikbauteilen und Batterien beachten (in Deutschland gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sowie Batteriegesetz (BattG)):

- Verbrauchte Batterien müssen entsprechend entsorgt werden. Leere oder fehlerhafte Batterien an einer anerkannten Sammelstelle abgeben oder zum Recycling an ein Sales & Service Centers schicken.

3 FCC- und IC-Konformität

Das Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Produkt führen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Das Produkt darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- Das Produkt muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC Verantwortliche Partei

Name: William Cain

Position: Direktor, R&D

Adresse: 670 Industrial Drive

Lexington, SC 29072

Vereinigte Staaten

Telefon: +1 803 951 7558

E-Mail: William.Cain@ClecoTools.com

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bieten, wenn das Produkt in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, Funkstörungen verursachen.

Der Betrieb dieses Produkts in einem Wohngebiet kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.

4 Produktbeschreibung

Steuerung für den Einsatz bei sicherheitskritischer Verschraubungen.

Die Steuerung dient in erster Linie als Steuer- und Überwachungseinheit für ein oder mehrere Werkzeuge an einer Arbeitsstation. Abhängig von den beschafften Peripheriegeräten kann die Steuerung auch außerhalb der Arbeitsumgebung installiert werden.

Die Anzugseinstellungen müssen von einer qualifizierten Person mit der Steuerung oder der Remote-PC-Software (mProRemote) durchgeführt werden, um mit dem Verschrauben zu beginnen. Weitere Informationen zur Bedienung der Software finden Sie im Programmierhandbuch.

5 Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Merkmale	Daten
Einsatzort	In Innenräumen
Umgebungstemperatur	0...45 °C ¹
Lagertemperatur	-20...70 °C
Kühlungsart	Konvektion (Eigenkühlung)
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % keine Betauung
Arbeitshöhe	Bis 3000 m über NN ¹
Schutzart DIN EN 60529	IP42
Schutzklasse DIN EN61140 (VDE 0140-1)	I
Verschmutzungsgrad EN 61010	2
Transiente Überspannung EN 61010	CAT II
Schock max. DIN EN 60068-2-27	15 G
Vibration max. DIN EN 60068-2-5	59.6–160 Hz: 2 G

¹ Derating beachten. Siehe Systemhandbuch

Spannungsversorgung

Merkmale	Daten
Versorgungsspannung, einphasig	100–240 VAC ±10 % ¹
Versorgungsnennstrom	2–1 A
Frequenz	50/60 Hz
Spitzenstrom	16 A
Bemessungsleistung	1600 VA max.
Leerlauf	160 VA

- 1 Bei Betrieb außerhalb der zulässigen Spannungsgrenzen wechselt das integrierte Netzteil in einen Schutzmodus und schaltet ab. Dieser Schutzmodus kann durch einen Neustart der Schraubersteuerung wieder zurückgesetzt werden kann.

Normative Verweise

Produktrelevante EG-Richtlinien sowie eingehaltene Normen siehe EG-Konformitätserklärung.

Zertifikate	
Ausstellende Stelle	TÜV SÜD AG
Certificate No.	U8 78313 0005
Getested nach	<ul style="list-style-type: none"> • UL 61010-1:2012/R:2016-04 • CAN/CSA-C22.2 No.61010-1:2012/U2:2016-04
Certificate No.	N8A 78313 0007
Getested nach	<ul style="list-style-type: none"> • EN 61010-1:2010
Certificate No.	DE3-30943
Getested nach	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-1:2010

Systemdaten

Merkmale	Daten
Systemfunktionen	Akku gepufferte RealTimeClock, Pufferzeit: 20 Jahre (bei 20° C)
Anzeige	LC-Display mit Touchscreen, 10,4"-TFT-Flüssigkristallanzeige, Auflösung 800 x 600, Anschluss an Panel & Touch möglich
Betriebssystem	OS-9000 Echtzeitbetriebssystem, bootfähig ohne mechanisch bewegte Laufwerke, keine USV notwendig
HMI	Virtuelle Tastatur für alphanumerische Eingaben (Human Machine-Interface)

Gewicht

Modell	Gewicht	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13,7

6 Steckerbelegung

Diese Kapitel beschreibt die Cleco Production Tools spezifischen Stecker. Standard-Stecker werden nicht berücksichtigt. Alle Anschlüsse sind kurzschlussfest.

X5, X6 – Zusatzgeräte

- Alle Ausgänge liefern RS232 konforme Signale.
- Die Eingänge erlauben Spannungen im Bereich von -15 V bis +15 V.
 - Spannung < 0,8 V entspricht einer Null.
 - Spannung > 2,4V wird als Eins interpretiert.
 - Offene Eingänge werden mit Pulldown Widerstand auf Null voreingestellt.

Die Versorgungspins sind direkt mit der Platinenversorgung verbunden.



Hinweis

Verbraucher nicht während des Betriebs stecken oder abziehen. Ein System-Reset kann dabei die Folge sein.

Pin	X5 RS232-1	X6 RS232-2	9 pol. D-Sub Stift mit Schraubverriegelung
1	–	–	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	–	–	
5	GND	GND	
6	–	–	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	–	–	

X7, X8 – Anybus CC

Steckplätze für Anybus CC M30 Module.

X7, X8 – Anybus CC

Optional slots for Anybus CC M30 modules.


X21 – Systembus TSnet Out

Pin	Signal	8 pol. M12 Buchse Rundsteckverbinder, X-codiert
1	Tx +	
2	Tx -	
3	Rx +	
4	Rx -	
5	0 VDC	
6	0 VDC	
7	+24 VDC	
8	+24 VDC	

X22 – Systembus ARCNET

Integrierter Busabschluss. Kein externer Abschluss notwendig.

Pin	Signal	8 pol. M12 Rundsteckverbinder A-codiert
1	N.C.	
2	DATA-B	
3	GND	
4	+5 VDC	
5	DATA-A	
6	N.C.	
7	0 VDC	
8	+24 VDC	

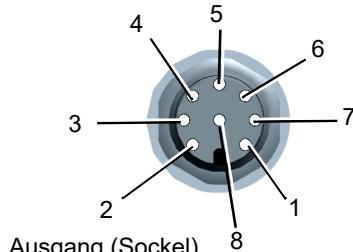

X23 – Netzanschluss

Beschreibung	IEC Gerätestecker C14
Gerätestecker mit Sicherungs- halter, 2-polig, 5 x 20 mm, 16 A träge	




Hinweis

Stecker-Arretierung verwenden, siehe Quick Installation Guide.


X24 – Werkzeugkabel Serie 30/50E×N...

Pin	Signal	M23 Rundsteckverbinder
1-3	Leistung	
4	PE (Funktionserde)	
5	Tool Bus	

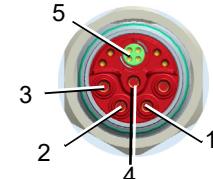

X25 – Werkzeugkabel Serie 18/48E×E...

Pin	Signal	ECTA-Rundsteckverbinder Push-Pull
1-3	Leistung	
4	PE	
5	Signale	

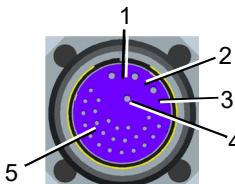

X9, X10 – Eingang/Ausgang

An diesen Ein- / Ausgangssteckverbindern sind die notwendigen Signalverschaltungen aufgelegt. Die Versorgungen der Signalgruppen sind nicht galvanisch verbunden, es wird getrenntes Auflegen verlangt.


- 8 Eingänge / 8 Ausgänge, opto-isoliert für 24V-Pegel / 0,5 A
- Ausgangsstrom: 500 mA pro Ausgang, 2000 mA insgesamt



Hinweis

Ein Verbraucher darf nicht mehr als 500 mA Strom benötigen. Die Stromüberwachung schaltet bei Überstrom den Ausgang ab.

2x12 pol. Phoenix MCD 0.5/24-G1-2.5

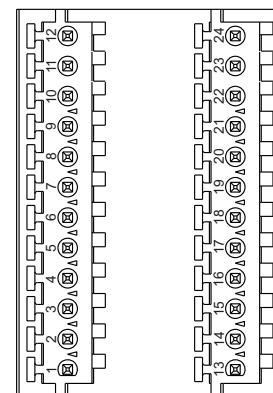


X9

X10

Anschlüsse – Interne Spannungsversorgung

Beispiel:

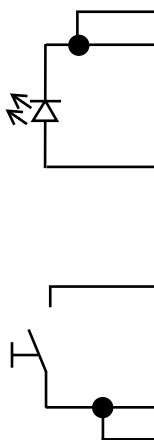

Signal X9

Pin	I/O	Bezeichnung
12		Versorgung GND Int.
11		Versorgung GND I/O
10	Ausgang	O3
9	Ausgang	O2
8	Ausgang	O1
7	Ausgang	O0
6	Eingang	I3
5	Eingang	I2
4	Eingang	I1
3	Eingang	I0
2		Versorgung +24 V Ext.
1		Versorgung +24 V Int.

Eingänge

- Interne 24-Volt-Spannungsversorgung der Steuerung.
- Pin 11 und 23 (GND gemeinsam) dienen als „Rückleitung“ für die Ausgänge.
- Pin 11 und 23 müssen durch Steckbrücken mit Pin 12 bzw. 24 verbunden werden.

Signal X10


Pin	I/O	Bezeichnung
24		Versorgung GND Int.
23		Versorgung GND I/O
22	Ausgang	O7
21	Ausgang	O6
20	Ausgang	O5
19	Ausgang	O4
18	Eingang	I7
17	Eingang	I6
16	Eingang	I5
15	Eingang	I4
14		Versorgung +24 V Ext.
13		Versorgung +24 V Int.

Ausgänge

- Interne 24-Volt-Spannungsversorgung der Steuerung
- Pin 2 und 14 (Ausgang gemeinsam) sind die Spannungsquelle für die Eingänge.
- Pin 2 und 14 müssen mit Pin 1 bzw. 13 verbunden werden.

Anschlüsse – Externe Spannungsversorgung

Beispiel:

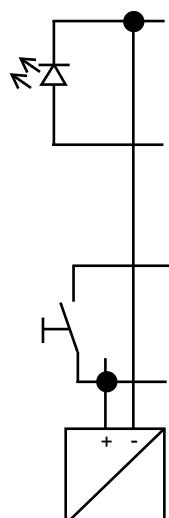

Signal X9		
Pin	I/O	Bezeichnung
12		Versorgung GND Int.
11		Versorgung GND I/O
10	Ausgang	O3
9	Ausgang	O2
8	Ausgang	O1
7	Ausgang	O0
6	Eingang	I3
5	Eingang	I2
4	Eingang	I1
3	Eingang	I0
2		Versorgung +24 V Ext.
1		Versorgung +24 V Int.

Signal X10		
Pin	I/O	Bezeichnung
24		Versorgung GND Int.
23		Versorgung GND I/O
22	Ausgang	O7
21	Ausgang	O6
20	Ausgang	O5
19	Ausgang	O4
18	Eingang	I7
17	Eingang	I6
16	Eingang	I5
15	Eingang	I4
14		Versorgung +24 V Ext.
13		Versorgung +24 V Int.

Eingänge

- Die externe 24 V Spannungsversorgung der Steuerung muss SELV (Safety Extra Low Voltage) oder PELV (Protective Extra Low Voltage) sein.
- Pin 11 und 23 (GND gemeinsam) dienen als „Rückleitung“ für die Ausgänge.
- Als Rückleitung für Pin 11 und 23 muss GND der externen 24-Volt-Spannungsversorgung verwendet werden.

Ausgänge

- Die externe 24 V Spannungsversorgung der Steuerung muss SELV (Safety Extra Low Voltage) oder PELV (Protective Extra Low Voltage) sein.
- Pin 2 und 14 (Ausgang gemeinsam) sind die Spannungsquelle für die Eingänge.
- Pin 2 und 14 müssen mit der externen 24-Volt-Spannungsversorgung verbunden werden.

7 Speicherzugänge

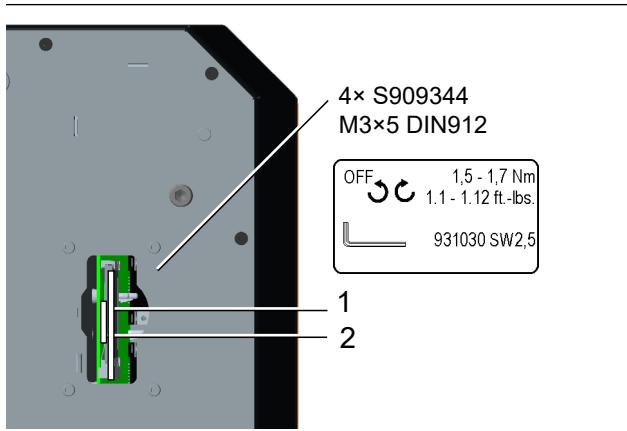


Abb. 7-1: Speicherzugang auf der Rückseite

Pos.	Bezeichnung	Funktion
1	CF-Karte (Compact Flash)	Betriebssystem, Archivdateien und Anwendungen. Im Lieferumfang enthalten.
2	SD-Karte, optional	Funktion ist Software-abhängig: Software-Update, Parameter speichern/laden, Datenarchivdateien...



Hinweis

Nur bei ausgeschalter Versorgungsspannung die CF-Karte ziehen oder stecken. Schwere Systemfehler und Datenverlust sind bei Nichtbeachtung die Folge.

8 Lieferumfang

Lieferung auf Transportschäden und auf Übereinstimmung mit dem Lieferumfang überprüfen:

- Schraubersteuerung
- EG-Konformitätserklärung
- Diese Hardware-Beschreibung
- Quick Installation Guide
- Garantie
- 2x Gegenstecker Bestell-Nr. S981211

Netzkabel EU 230 VAC Best.-Nr. 541683-03	Netzkabel USA 115 VAC Best.-Nr. 541683-01
Stecker Arretierung Best.-Nr. 544004-1	Netzkabel USA 230 VAC Best.-Nr. 541683-02

1 Acerca de esta descripción

Esta descripción incluye instrucciones para la configuración y el uso del controlador:

mPro400GCD-P.

Las instrucciones del software se proporcionan en guías de programación aparte, dependiendo de la versión instalada.

El idioma original de esta descripción es el alemán.

Requisitos del software

N.º de ident.	Descripción
S168813	Software del controlador estándar
S168677	mPro-Remote Software de interfaz entre la computadora externa y el controlador

Otros documentos de interés

N.º de ident.	Art.
P1730PM	Descripción del proceso Diagrama de atornillado
P2279SB	Manual del sistema NeoTek
P2280PM	Manual de programación Software estándar mPro300GCD
P2361JH	Guía de instalación rápida de Global Controller
P2468SW	Manual de programación Software estándar mPro300GCD
P3268C	Declaración de conformidad CE mPro400GCD-P

Símbolos en el texto

- Cursiva** Identifica opciones de menú (p. ej. diagnóstico), campos de entrada, casillas de control, botones de selección o menús desplegables.
- > Identifica la selección de una opción del menú en un menú, p. ej. *Imprimir > archivo*
- <...> Identifica los interruptores, botones de comando o teclas en un teclado externo, p. ej. <F5>
- Courier** Identifica nombres y rutas de archivos, p. ej. **setup.exe**
- Identifica listas, nivel 1
- Identifica listas, nivel 2
- a) Identifica opciones
- b)
- Identifica resultados
- 1. (...) Identifica pasos de actuación de una secuencia

- ▶ Identifica pasos de actuación individuales
- Sales & Service Center** Cleco Production Tools Centro de Ventas y Servicio, consulte la página

2 Seguridad

2.1 Requisitos básicos

- ▶ Ponga en funcionamiento el controlador solamente después de haber leído y comprendido íntegramente el presente documento. No tomar en cuenta estas normas y advertencias de seguridad puede tener como consecuencia una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.
- ▶ Conserve este documento para futuras consultas. Ponga esta documentación a disposición del constructor, instalador y al personal responsable de la puesta en servicio de la máquina o instalación en la que se utilice este producto.

2.2 Empleo conforme al uso previsto

Este producto forma parte del sistema de apriete Cleco Production Tools y está exclusivamente destinado para la aplicación industrial en procesos de atornillado. Utilice el controlador en las siguientes condiciones:

- Únicamente junto con los componentes detallados en la Declaración de conformidad CE.
- Solo en las condiciones ambientales prescritas; vea la documentación correspondiente.
- Solo con la tensión de alimentación permitida.
- Solo dentro del rango de potencia indicado.
- Solo dentro del ámbito de cumplimiento con el valor límite de CEM de la clase A (resistencia a perturbaciones para sectores industriales). Normas de CEM actualmente vigentes; vea la Declaración de conformidad CE.

2.3 Uso indebido previsible

No utilice el controlador:

- en entornos potencialmente explosivos;
- en locales húmedos/al aire libre;
- junto con herramientas de corte (taladro, fresa, lijadora...);
- en ámbitos no industriales (p. ej., áreas residenciales);
- para otras actividades de accionamiento distintas al atornillado con los componentes enumerados en la Declaración de conformidad.
- El puenteado de dispositivos de seguridad no está permitido.

2.4 Formación del personal

La puesta en servicio, los ajustes y la comprobación de este sistema de apriete deben ser realizados exclusivamente por personas calificadas y capacitadas. El personal debe ser capacitado por empleados calificados¹ de Apex Tool Group.

El controlador ha sido preconfigurado por Apex Tool Group. La adaptación del controlador a unos requisitos concretos solo puede llevarla a cabo una persona calificada¹⁾. Encontrará información adicional en el manual de programación.

2.5 Equipo de protección individual

Peligro de lesiones por enrollamiento y aprisionamiento

- Al trabajar con piezas giratorias, está prohibido llevar guantes puestos.
Recomendación: herramientas protegidas de atornillado *u-GUARD* de giro libre de APEX.
 - Lleve ropa ceñida al cuerpo.
 - Use calzado de seguridad.
 - Si es necesario, recójase el pelo con una malla.
- Peligro de lesiones por expulsión de piezas:**
- Use lentes protectores.

2.6 Representación de las indicaciones

Las indicaciones de advertencia se identifican mediante una palabra de advertencia y un pictograma:

- La palabra de advertencia describe la gravedad y la probabilidad del peligro existente.
- El pictograma señala el tipo de peligro



Peligro

Un símbolo junto con la palabra **Peligro** describe un peligro con un **elevado nivel de riesgo** que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Advertencia

Un símbolo junto con la palabra **Advertencia** señala un peligro con un **nivel de riesgo medio** que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Atención

Un símbolo junto con la palabra **Precaución** describe un peligro con un **nivel de riesgo bajo** que, de no evitarse, puede causar lesiones leves o moderadas.



Aviso

Un símbolo junto con la palabra **Aviso** señala una posible **situación dañina** que, de no evitarla, puede causar daños materiales o medioambientales.



Indicaciones generales: incluyen consejos de aplicación e información útil, pero no advierten de ningún peligro.

2.7 Símbolos en el producto



Tensión eléctrica



Conformidad CE

El producto cumple con las especificaciones técnicas obligatorias en Europa.



Lea el manual de instrucciones con detenimiento.



NRTL TÜV SÜD Mark

Normative Verweise, Seite 22



ADVER-TENCIA

Antes de abrir el controlador, desenchufe el conector.

2.8 Indicaciones de seguridad relevantes para el sistema

Estas instrucciones de seguridad no pretenden ser exhaustivas. Al realizar la instalación, es obligatorio cumplir con las normas nacionales y locales relativas a la seguridad y a las conexiones. Dichas normas tienen prioridad sobre las indicaciones que se describen en este apartado.

- No realice ninguna modificación en el controlador, en los dispositivos de protección o en los accesorios sin la autorización previa por escrito de Apex Tool Group.
- No intente abrir el controlador o los componentes del controlador, ya sea para localizar averías o para cualquier otro trabajo en el dispositivo. En caso de falla, cualquier intervención puede provocar graves lesiones por descarga eléctrica.

Además, el uso del dispositivo abierto puede causar:

- mayor emisión de interferencias: otros dispositivos se verán afectados;
- menor resistencia a perturbaciones: el controlador puede arrojar resultados erróneos;
- la pérdida de los derechos de garantía.

1.) Personal calificado es aquel que, en base a su formación profesional, conocimientos, experiencia y entendimiento de las condiciones en relación con los trabajos que se van a llevar a cabo, está capacitado para reconocer los posibles peligros y tomar las medidas de seguridad pertinentes. El personal calificado debe respetar las normas.

Peligro de lesiones por descarga eléctrica;

contacto con la tensión de red o con el controlador; puede provocar tensión en caso de falla. Una descarga eléctrica puede provocar un paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras y lesiones graves que pueden ser mortales.

- ▶ Desconecte el controlador antes de conectar el cable de alimentación, cuando esté reequipando, limpiando o poniendo fuera de servicio el controlador.
- ▶ No utilice el sistema de apriete si la carcasa, el cable o la herramienta están dañados.

Durante la instalación

- ▶ Utilice dispositivos de elevación adecuados.
- ▶ Asegúrese de que el controlador está fuertemente fijado y bien asegurado (consulte la Guía de instalación rápida).
- ▶ Disponga los cables de tal manera que se eviten los daños y los riesgos de tropiezo.
- ▶ Respete el radio de flexión permitido del cable.
- ▶ No exceda la longitud total del cable de la herramienta.
- Controlador primario
mPro400GCD-P(...) máx. 45 m
- Controlador secundario
mPro-400GCD-S(...) máx. 30 m
- Si se utiliza una herramienta de la serie 70 es de aplicación lo siguiente:
 - Se pueden utilizar cables para herramientas de hasta 3 m con un cable alargador de 25 m como máximo.
 - Se pueden utilizar cables para herramientas de hasta 6 m con un cable alargador de 20 m como máximo.
 - Los cables de la herramienta de más de 6 m no pueden alargarse.

En caso de falla, pueden producirse corrientes de fuga elevadas, causando lesiones por descarga eléctrica.

- ▶ Utilice el cable de alimentación adjunto. En caso de cambio, utilice un cable de alimentación normalizado.
- ▶ Con 115 V CA: utilice cables de alimentación con una sección mayor. N.º de pedido 541683-01.

Antes de la puesta en servicio

- ▶ Utilice el dispositivo solamente en una red eléctrica con puesta a tierra (esquema TN). Está prohibido el uso en esquemas IT.
- ▶ Se debe garantizar una conexión PE en conformidad con las normas aplicables.
- ▶ Antes de la puesta en servicio, realice una medición del conductor de protección conforme a la normativa vigente (en Alemania, DGUV Vorschrift 3).
- ▶ Conecte el controlador una vez realizadas todas las conexiones correctamente.

Peligro de lesiones por movimientos peligrosos.

Un número insuficiente de dispositivos de parada de emergencia puede tener consecuencias mortales.

- ▶ La necesidad de una parada de emergencia y su ejecución es responsabilidad del usuario y del análisis de riesgos que este realice.

- ▶ Proporcione dispositivos de parada de emergencia accesibles y eficaces. El desbloqueo del dispositivo de parada de emergencia no debe provocar rearranques descontrolados de la instalación.
- ▶ Antes del encendido de la instalación, compruebe que los dispositivos de parada de emergencia funcionen.

Funcionamiento

- ▶ Proteja el controlador de la humedad.
- ▶ Desconecte inmediatamente el controlador si se producen ruidos, calentamientos y vibraciones extraños.
- ▶ Desenchufe el conector de alimentación y encargue a personal calificado la comprobación del sistema de apriete y, en caso de ser necesario, su reparación.
- ▶ No jale nunca del cable para desconectarlo de la toma de corriente.
- ▶ Proteja el cable de fuentes de calor, aceites, bordes afilados o piezas móviles.
- ▶ Sustituya inmediatamente los cables dañados.
- ▶ Mantenga limpias la herramienta y las conexiones de enchufe.
- ▶ Mantenga limpia el área de trabajo.
- ▶ Asegúrese de que el espacio disponible en el área de trabajo sea suficiente.

Riesgo vinculado a una medición de torque incorrecta.

No detectar una unión atornillada incorrecta puede tener consecuencias mortales.

- ▶ Después de un uso que no sea conforme al previsto (impacto, sobrecarga mecánica, etc.), es obligatorio realizar una nueva calibración (o análisis de capacidad).
- ▶ Para uniones atornilladas de categoría A, que son críticas para la seguridad (VDI 2862), active una medición de redundancia (p. ej., redundancia de corriente).
- ▶ Inicie un control por turnos de las máquinas y herramientas mediante dispositivos de medición.
- ▶ Trabaje únicamente con un sistema de apriete en perfectas condiciones. En caso de duda, diríjase al Centro de Ventas y Servicio.

Peligro por arranque inesperado del motor o por parada esperada pero fallida.

A pesar de las piezas de control redundantes y las funciones de supervisión, en casos muy poco frecuentes, es posible que se produzca un arranque inesperado de la máquina. Posibles causas: control remoto de las funciones de diagnóstico; volcados de bit en la memoria del control. Esto puede derivar en peligros mecánicos, tales como jalones y golpes debido al torque de reacción, o en peligros de lesión por enrollamiento y aprisionamiento, derivados de la herramienta:

- ▶ Utilice la herramienta por los puntos de agarre indicados.
- ▶ Utilice los planos de reacción prescritos. Consulte el manual de instrucciones de la herramienta para conocer sus torques.
- ▶ Tras encender el controlador, espere a que finalice el ciclo de arranque. Por lo general, este tiene una duración de 60 s. No apague/encienda hasta que haya transcurrido este tiempo.

Uso de controladores secundarios

Si un controlador secundario se desconecta o falla, se interrumpe la comunicación del bus TSNet. Esta pérdida de comunicación con el controlador maestro tiene consecuencias para los controladores secundarios:

- No se devuelve ningún resultado al controlador principal/maestro.
- No se inician más uniones atornilladas.
- La unión atornillada se evalúa con el mensaje de error SA (se interrumpe al eliminar la señal de arranque) si la conexión TSNet se interrumpió durante la unión atornillada.
- Ya no se recibe una señal de desconexión, por lo que la desconexión se produce:
 - con la tecla de inicio de la herramienta;
 - al alcanzar el criterio de desconexión;
 - a través de una desconexión de seguridad después de dos segundos.

¡ADVERTENCIA!

Durante la operación de arranque remoto (atornillador múltiple), una interrupción del bus TSNet provoca una parada retardada del atornillador/de la herramienta.

Este retardo dura 2 s.

Durante el mantenimiento

- Cumpla las normas locales para el mantenimiento y la conservación de todas las fases de servicio del controlador de apriete.
- Por lo general, el controlador no necesita de mantenimiento.

Durante la limpieza

- Limpie solamente el exterior de la herramienta utilizando un paño seco o ligeramente humedecido.
- No sumerja el controlador o las herramientas en ningún líquido.
- No utilice limpiadoras de alta presión.

Durante la reparación

No está permitido realizar reparaciones en el equipo.

- Envíe el controlador a un Cleco Production Tools Sales & Service Center autorizado.

Durante el desecho

Los componentes del sistema de apriete llevan riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. El sistema de apriete incluye componentes que se pueden reciclar, así como componentes que se deben desechar según requisitos de desecho específicos.

- Respete la normativa local aplicable.
- En primer lugar separe y, a continuación, deseche los componentes.
- Recoja las sustancias auxiliares (aceites, grasas) durante el vaciado y deséchelas adecuadamente.
- Separe los componentes del embalaje y deséchelos de acuerdo con la normativa local.

- Devuelva el equipo defectuoso a un punto de recogida homologado o al Sales & Service Center.



Respete la normativa local para desechar aparatos electrónicos y baterías (en Alemania, la Ley sobre productos eléctricos y electrónicos [ElektroG] y la Ley sobre baterías [BattG]):

- Las baterías gastadas se deben desechar de la forma adecuada. Devuelva las baterías agotadas o defectuosas a un centro de recogida homologado o al Sales & Service Center para su reciclaje.

3 FCC and IC compliance

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product. Operation is subject to the following two conditions:

- this product may not cause harmful interference, and
- this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party

Name: William Cain
 Position: Director, R&D
 Address: 670 Industrial Drive
 Lexington, SC 29072
 United States
 Phone: +1 803 951 7558
 Email: William.Cain@ClecoTools.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

4 Descripción del producto

Controlador para uso con uniones atornilladas de seguridad crítica.

El controlador se utiliza principalmente como unidad de control y supervisión para una o varias herramientas en una estación de trabajo. En función de los dispositivos periféricos adquiridos, el controlador puede instalarse también fuera del entorno de trabajo.

Una persona calificada debe encargarse de configurar los ajustes de apriete con el controlador o el software remoto para PC (mProRemote) para iniciar el atornillado. En el manual de programación encontrará información adicional sobre el manejo del software.

5 Datos técnicos

Condiciones ambientales

Características	Datos
Lugar de uso	En interiores
Temperatura ambiente	0...45 °C ¹
Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C
Tipo de enfriamiento	Convección (enfriamiento propio)
Humedad relativa del aire	10-90 % sin condensación
Altura de trabajo	Hasta 3000 m sobre el nivel del mar
Tipo de protección DIN EN 60529	IP42
Clase de protección DIN EN61140 (VDE 0140-1)	I
Grado de suciedad EN 61010	2
Sobretensión transitoria EN 61010	CAT II
Choque máx. DIN EN 60068-2-27	15 G
Vibración máx. DIN EN 60068-2-5	59.6–160 Hz: 2 G

¹ Tome en cuenta la reducción. Véase el manual del sistema

Alimentación eléctrica

Características	Datos
Tensión de alimentación, monofásica	100–240 VCA ±10 % ¹
Corriente nominal de alimentación	2–1 A
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente máxima	16 A

Características	Datos
Potencia asignada	1,600 VA máx.
Operación en vacío	160 VA

- 1 En caso de funcionamiento fuera de los límites de tensión permitidos, la fuente de alimentación integrada cambia a un modo de protección y se desconecta. Este modo de protección puede restablecerse reiniciando el controlador de apriete.

Referencias normativas

Para conocer las directivas CE relevantes, así como las normas aplicadas, vea la Declaración de conformidad CE.

Certificados	
Organismo emisor	TÜV SÜD AG
N.º de certificado	U8 78313 0005
Verificado según	<ul style="list-style-type: none"> • UL 61010-1:2012/R:2016-04 • CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1:2012/U2:2016-04
N.º de certificado	N8A 78313 0007
Verificado según	<ul style="list-style-type: none"> • EN 61010-1:2010
N.º de certificado	DE3-30943
Verificado según	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-1:2010

Datos del sistema

Características	Datos
Funciones del sistema	Reloj en tiempo real con búfer y batería, tiempo de almacenamiento en búfer: 20 años (a 20 °C)
Pantalla	Pantalla táctil LC, pantalla de cristal líquido TFT de 10.4" Resolución de 800 x 600; permite la conexión a Panel & Touch
Sistema operativo	Sistema operativo en tiempo real OS-9000, reinicio sin disco duro mecánico; no requiere SAI
HMI (interfaz hombre-máquina)	Teclado virtual para entradas alfanuméricas

Peso

Modelo	Peso	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13.7

6 Asignación de enchufes

Este capítulo describe el conector específico de Cleco Production Tools. No se consideran los conectores estándar. Todas las conexiones son a prueba de cortocircuitos.

X5, X6 – Dispositivos adicionales

- Todas las salidas suministran señales conforme RS232.
- Las entradas permiten tensiones en un rango de -15 V a +15 V.
 - La tensión de < 0.8 V es igual a cero.
 - La tensión de > 2.4 V se interpreta como un uno.
 - Las entradas abiertas se preconfiguran a cero con una resistencia desplegable.

Los pinos de alimentación están directamente conectados con la alimentación de la placa.



Aviso

No enchufe ni desenchufe consumidores durante el funcionamiento. Podría producirse un reinicio del sistema.

Pin	X5 RS232-1	X6 RS232-2	Clavija D-Sub de 9 polos con bloqueo de tornillo
1	–	–	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	–	–	
5	Tierra	Tierra	
6	–	–	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	–	–	

X7, X8 – Anybus CC

Ranuras de conexión opcionales para módulos Anybus CC M30.

X21 – Bus de sistema TSnet Out

Pin	Señal	Conección de enchufe redondo, codificado X
1	Tx +	
2	Tx -	
3	Rx +	
4	Rx -	
5	0 VCC	
6	0 VCC	
7	+24 VCC	
8	+24 VCC	

X22 – Bus de sistema ARCNET

Terminación de bus integrada. No se necesita ninguna conexión externa.

Pin	Señal	Conexión de enchufe redondo M12 de 8 polos Codificación A
1	N.C.	
2	DATA-B	
3	Tierra	
4	+5 VCC	
5	DATA-A	
6	N.C.	
7	0 VCC	
8	+24 VCC	

X23 – Conexión a la red

Descripción	Conector IEC C14
Conector con soporte de fusible, de dos polos, 5 × 20 mm, 16 A de acción retardada	



Aviso

Utilice el bloqueo de enchufe, consulte la guía de instalación rápida.

X24 – Cable de herramienta serie 30/50E×N...

Pin	Señal	Conexión de enchufe redondo M23
1-3	Potencia	
4	PE (puesta a tierra funcional)	
5	Bus de herramienta	

X25 – Cable de herramienta serie 18/48E×N...

(solo mPro400GCD-SH...)

Pin	Señal	Conexión de enchufe redondo ECTA Presionar y jalar
1-3	Potencia	
4	PE	
5	Señales	

X9, X10 – Entrada/salida


Estas conexiones de enchufe de entrada/salida tienen asignadas las interconexiones de señal necesarias. Las alimentaciones de los grupos de señal no están conectadas galvánicamente, se requiere su colocación por separado.

- 8 entradas/8 salidas, optoaisladas para un nivel de 24 V/0.5 A
- Corriente de salida: 500 mA por salida, 2000 mA en total

Aviso


Un consumidor no debería necesitar más de 500 mA. El control de corriente desconecta la salida en caso de sobrecarga.

2 Phoenix MCD 0.5/24-G1-2.5 de 12 polos

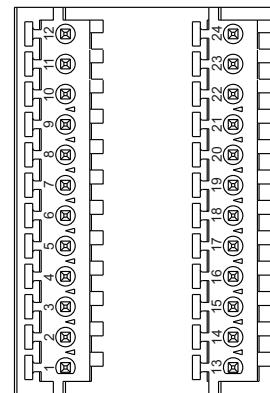

Conexiones: alimentación eléctrica interna

Ejemplo:

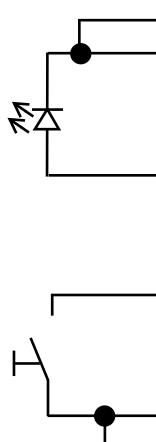

Señal X9

Pin	E/S	Denominación
12		Suministro tierra int.
11		Suministro tierra E/S
10	Salida	S3
9	Salida	S2
8	Salida	S1
7	Salida	O0
6	Entrada	I3
5	Entrada	E2
4	Entrada	E1
3	Entrada	E0
2		Suministro +24 V ext.
1		Suministro +24 V int.

Entradas

- Alimentación eléctrica interna de 24 voltios del controlador.
- Los pines 11 y 23 (junto con tierra) sirven como "ducto de retorno" para las salidas.
- Los pines 11 y 23 se deben conectar mediante puentes enchufables con los pines 12 o 24.

Señal X10


Pin	E/S	Denominación
24		Suministro tierra int.
23		Suministro tierra E/S
22	Salida	S7
21	Salida	S6
20	Salida	S5
19	Salida	S4
18	Entrada	E7
17	Entrada	E6
16	Entrada	E5
15	Entrada	E4
14		Suministro +24 V ext.
13		Suministro +24 V int.

Salidas

- Alimentación eléctrica interna de 24 voltios del controlador
- Los pines 2 y 14 (junto con la salida) son la fuente de tensión para las entradas.
- Los pines 2 y 14 se deben conectar con los pines 1 o 13.

Conecciones: alimentación eléctrica externa

Ejemplo:

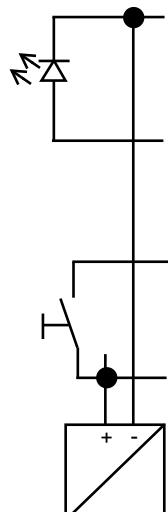

Señal X9		
Pin	E/S	Denominación
12		Suministro tierra int.
11		Suministro tierra E/S
10	Salida	S3
9	Salida	S2
8	Salida	S1
7	Salida	O0
6	Entrada	I3
5	Entrada	E2
4	Entrada	E1
3	Entrada	E0
2		Suministro +24 V ext.
1		Suministro +24 V int.

Señal X10		
Pin	E/S	Denominación
24		Suministro tierra int.
23		Suministro tierra E/S
22	Salida	S7
21	Salida	S6
20	Salida	S5
19	Salida	S4
18	Entrada	E7
17	Entrada	E6
16	Entrada	E5
15	Entrada	E4
14		Suministro +24 V ext.
13		Suministro +24 V int.

Entradas

- La alimentación eléctrica externa de 24 V del controlador debe ser SELV (tensión muy baja de seguridad) o PELV (tensión muy baja de protección).
- Los pines 11 y 23 (junto con tierra) sirven como "conducto de retorno" para las salidas.
- Se debe utilizar la toma de tierra de la alimentación eléctrica externa de 24 voltios para los pines 11 y 23.

Salidas

- La alimentación eléctrica externa de 24 V del controlador debe ser SELV (tensión muy baja de seguridad) o PELV (tensión muy baja de protección).
- Los pines 2 y 14 (junto con la salida) son la fuente de tensión para las entradas.
- Los pines 2 y 14 deben estar conectados con la alimentación eléctrica externa de 24 voltios.

7 Acceso a memoria

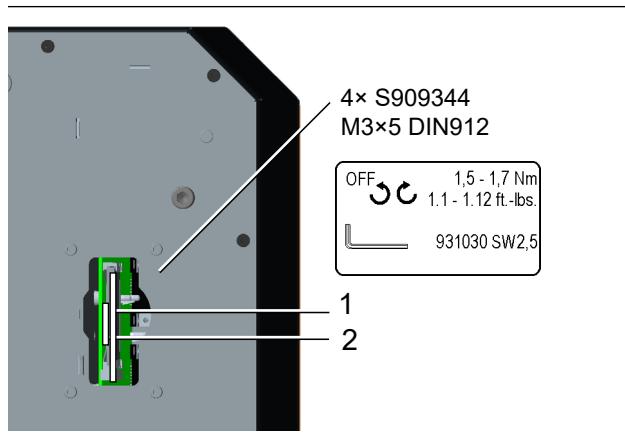


Fig. 7-1: Posición de las conexiones

Pos.	Denomina-ción	Función
1	Tarjeta CF (Compact Flash)	Sistema operativo, ficheros de archivo y aplicaciones. Incluida en el volumen del suministro.
2	Tarjeta SD, opcional	La función depende del software: actualización del software, guardar/cargar parámetros, ficheros de archivo de datos...



Aviso

Quite o inserte la tarjeta CF únicamente con la tensión de alimentación desconectada. De lo contrario, puede producirse una grave falla del sistema y una pérdida de datos.

8 Volumen de suministro

Compruebe que la mercancía entregada no presente daños de transporte y que coincida con el volumen de suministro esperado:

- Controlador de apriete
- Declaración de conformidad CE
- Esta descripción del hardware
- Guía de instalación rápida
- Garantía
- 2 conectores, n.º de pedido S981211

	Cable de ali-mentación UE 230 VCA N.º de pedido 541683-03		Cable de ali-mentación EE. UU. 115 VCA N.º de pedido 541683-01
	Bloqueo del enchufe N.º de pedido 544004-1		Cable de ali-mentación EE. UU. 230 VCA N.º de pedido 541683-02

1 À propos de cette description

La présente description contient des instructions sur la configuration et l'utilisation de la commande : mPro400GCD-P.

Les instructions logicielles sont fournies dans des guides de programmation distincts selon la version installée.

La langue d'origine de ce manuel descriptif est l'allemand.

Demande logiciel

N° d'identification	Description
S168813	Logiciel de commande standard
S168677	mPro-Remote Interface logicielle entre l'ordinateur externe et la commande

Documents complémentaires

Réf.	Type
P1730PM	Description du procédé Diagrammes de vissage
P2279SB	Manuel du système NeoTek
P2280PM	Manuel de programmation Logiciel standard mPro300GCD
P2361JH	Guide d'installation rapide Contrôleur global
P2468SW	Manuel de programmation Logiciel standard mPro300GCD
P3268C	Déclaration de conformité CE mPro400GCD-P

Symboles dans le texte

- italique* Caractérise les options de menu (p. ex. Diagnostic), champs de saisie, cases à cocher, cases d'option ou menus déroulants.
- > Caractérise la sélection d'une option de menu, p. ex. *Fichier > Imprimer*
- <...> Caractérise des commutateurs, des boutons-poussoirs ou des touches d'un clavier externe, p. ex. <F5>
- Courrier Caractérise des noms de fichier et des chemins d'accès, p. ex. **setup.exe**
- Caractérise des listes, niveau 1
- Caractérise des listes, niveau 2
- a) Caractérise des options
- b) → Caractérise des résultats
- 1. (...) 2. (...) Caractérise des séquences d'étapes de manipulation

- ▶ Caractérise une étape de manipulation individuelle
- Centre de distribution et de maintenance Cleco Production Tools, voir dernière page

2 Sécurité

2.1 Exigences fondamentales

- ▶ Ne mettre la commande en service qu'après avoir lu et compris entièrement le présent document. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut avoir pour conséquence un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- ▶ Conserver soigneusement ce document pour toute utilisation ultérieure ! Tenir cette documentation à la disposition du constructeur, du monteur et du personnel chargé de la mise en service de la machine ou de l'installation, sur laquelle ce produit est utilisé.

2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit fait partie intégrante du système de vissage Cleco Production Tools et est destiné exclusivement pour les applications industrielles dans les processus de vissage. Utiliser la commande dans les conditions suivantes :

- Uniquement en relation avec les composants mentionnés dans la déclaration de conformité CE P3268C.
- Uniquement conformément aux conditions environnementales prescrites, voir la documentation concernée
- Uniquement avec la tension d'alimentation autorisée
- Uniquement dans la plage de puissances indiquée.
- Uniquement en classe de valeur limite CEM A (immunité aux parasites pour domaines industriels). Normes CEM actuellement respectées, voir déclaration de conformité CE.

2.3 Mauvais usage prévisible

Ne pas utiliser la commande

- dans des zones explosives
- dans des locaux humides / à l'air libre
- en relation avec des outils de coupe (forets, fraises, meuleuses, etc.)
- dans des locaux non industriels (p. ex. zone résidentielle)
- pour d'autres tâches que le vissage avec les composants mentionnés dans la déclaration de conformité.
- Le contournement des dispositifs de sécurité est interdit.

2.4 Formation du personnel

Ce système de vissage doit être mis en service, réglé et contrôlé uniquement par des personnes qualifiées et formées. Le personnel doit être instruit par des collaborateurs qualifiés¹ d'Apex Tool Group.

La commande a été préréglée par Apex Tool Group. Une adaptation de la commande à des exigences spéciales ne doit être effectuée que par une personne qualifiée¹⁾. Vous trouverez des informations complémentaires dans les instructions de programmation.

2.5 Équipement de protection individuelle

Risque de blessure par enroulement et saisie

- ▶ Lors du travail en présence de pièces en rotation, le port de gants est interdit.
Recommandation : outils de vissage avec dispositif de protection *u-GUARD* à rotation libre d'APEX.
 - ▶ Porter des vêtements serrés.
 - ▶ Porter des chaussures de sécurité.
 - ▶ Le cas échéant, recouvrir les cheveux d'un filet.
- Risque de blessures par la projection de pièces :**
- ▶ Porter des lunettes de protection.

2.6 Représentation des avertissements

Les indications d'avertissement sont précédées d'un mot de signalisation et d'un pictogramme :

- Le mot de signalisation décrit la gravité et la probabilité du danger potentiel.
- Le pictogramme décrit le type de danger



Danger

Un symbole en relation avec le mot **Danger** caractérise un danger avec un **risque de degré élevé**, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Avertissement

Un symbole en relation avec le mot **Avertissement** caractérise un danger avec un **degré de risque moyen** qui, s'il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence des blessures graves ou même mortelles.



Attention

Un symbole en relation avec le mot **Attention** caractérise un danger avec un **degré de risque faible** qui, s'il n'est pas évité, peut avoir comme conséquence des blessures légères ou moyennes.



Remarque

Un symbole en relation avec le mot **Remarque** caractérise une éventuelle **situation dommageable** qui, si elle n'est pas évitée, peut avoir comme conséquence des dommages matériels ou des dégâts causés à l'environnement.

Remarques générales, qui contiennent des conseils d'utilisation et des informations utiles, mais toutefois aucun avertissement de mise en danger.

2.7 Symboles figurant sur le produit



Tension électrique



Conformité CE

Le produit est conforme aux spécifications techniques prescrites en Europe.



Lire soigneusement le manuel d'utilisation.



NRTL TÜV SÜD Mark

Normative Verweise, Seite 22



Débrancher la fiche de contact avant d'ouvrir la commande.

2.8 Avertissements de sécurité relatifs au système

Respectez les normes de sécurité et de raccordement nationales et locales pendant l'installation. Ces normes sont prioritaires sur les informations présentées dans cette section.

- ▶ N'apportez aucune modification au contrôleur, aux dispositifs de protection ou aux accessoires sans l'autorisation écrite préalable d'Apex Tool Group.
- ▶ N'essayez pas d'ouvrir le contrôleur ou les composants du contrôleur pour le dépannage ou d'autres travaux sur l'appareil. En cas de panne, toute intervention peut entraîner des blessures graves par électrocution.

Le fonctionnement avec l'appareil ouvert peut également entraîner les situations suivantes :

- Un niveau accru d'émissions : peut produire des interférences avec d'autres appareils.
- Une immunité réduite contre les interférences : peut produire des résultats erronés.
- La perte de la garantie.

1.) Le personnel qualifié est, compte tenu de sa formation professionnelle, de ses connaissances, de son expérience et de sa compréhension des circonstances des travaux à exécuter, en mesure de reconnaître les dangers potentiels et de prendre des mesures de sécurité adéquates. Le personnel qualifié doit respecter les règles.

Un risque de blessure par électrocution

Le contrôleur et l'outil peuvent conduire du courant en cas de défaut. Un choc électrique peut entraîner un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire, des brûlures et des blessures graves ou mortelles.

- ▶ Avant de brancher les câbles d'alimentation et d'outils, de procéder à un changement, au nettoyage et à la mise hors service, mettez le contrôleur hors tension.
- ▶ N'utilisez pas le système de serrage lorsque le boîtier, le cordon ou l'outil est endommagé.

Pendant l'installation

- ▶ Utilisez un palan approprié.
- ▶ Assurez-vous que le contrôleur est monté et fixé de façon rigide (reportez-vous au guide d'installation rapide).
- ▶ Organisez les câbles et les conduits de façon à éviter les dommages et les risques de trébuchement.
- ▶ Respectez les rayons de courbure admissibles des câbles.
- ▶ Ne dépassez pas la longueur totale du câble d'outil
 - Contrôleur Primary mPro400GCD-P(...) 45 m max.
 - Contrôleur Secondary mPro-400GCD-S(...) 30 m max.
 - En cas d'utilisation de la série d'outils 70 :
 - Jusqu'à 3 m de câble d'outil peuvent être utilisés avec un câble de rallonge de 25 m maximum.
 - Jusqu'à 6 m de câble d'outil peuvent être utilisés avec un câble de rallonge de 20 m maximum..
 - Les câbles d'outils de plus de 6 m ne doivent pas être rallongés.

En cas de défaut, des courants de fuite élevés peuvent apparaître et provoquer des blessures par électrocution.

- ▶ Utilisez le câble d'alimentation fourni. Lors du remplacement, utilisez un câble d'alimentation approprié.
- ▶ Pour les câbles 115 V c.a. de section supérieure, utilisez la référence 541683-01.

Avant la mise en service

- ▶ Utilisez l'outil exclusivement avec une alimentation électrique mise à la terre (système TN). L'utilisation avec un système IT est interdite.
- ▶ Veillez à ce que la connexion PE soit conforme aux normes
- ▶ Avant la mise en service, effectuez la mesure du conducteur de protection conformément à la réglementation locale (en Allemagne, DGUV Regulation 3).
- ▶ Ne mettez pas le contrôleur sous tension tant que toutes les connexions n'ont pas été effectuées correctement (voir description du matériel).

Danger dû à des mouvements dangereux

Un nombre insuffisant d'installations d'arrêt d'urgence peut avoir des conséquences potentiellement mortelles.

- ▶ La nécessité d'un arrêt d'urgence et son exécution est la responsabilité de l'utilisateur et de son analyse des risques !

- ▶ Mettez à disposition des installations d'arrêt d'urgence accessibles et efficaces. Le déverrouillage du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas entraîner un redémarrage incontrôlé du système !
- ▶ Avant de mettre le système sous tension, vérifiez le bon fonctionnement des dispositifs d'arrêt d'urgence.

Fonctionnement

- ▶ Protégez le contrôleur de l'humidité.
- ▶ Arrêtez immédiatement le contrôleur en cas de bruit, de surchauffe ou de vibration inhabituel provenant de l'outil.
- ▶ Débranchez la fiche d'alimentation et faites vérifier et réparer le système de serrage par un personnel qualifié, si nécessaire.
- ▶ Ne retirez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant en tirant sur le cordon.
- ▶ Protégez les cordons de la chaleur, de l'huile, d'arêtes vives ou de pièces mobiles.
- ▶ Remplacez sans tarder les câbles endommagés.
- ▶ Assurez-vous que les connexions de l'outil et de la fiche entre le contrôleur et l'outil sont propres.
- ▶ Veillez à ce que le poste de travail ne soit pas encombré pour éviter des blessures et/ou de ne pas endommager les composants de serrage.
- ▶ Assurez-vous que le poste de travail offre suffisamment d'espace pour l'opération en cours.

Danger dû à une mesure de couple incorrecte

Un serrage NOK non détecté peut avoir des conséquences pouvant être mortelles.

- ▶ Suite à une utilisation incorrecte (impact, surcharge mécanique, etc.), le réétalonnage (ou une analyse de la capacité) est essentiel.
- ▶ Pour les serrages de la catégorie A (VDI 2862) qui sont critiques en terme de sécurité, activez une mesure redondante (p. ex., redondance de courant).
- ▶ Mettez en place un suivi régulier de l'équipement de mesure pour l'équipement de fabrication associé.
- ▶ Avant d'utiliser le système de serrage, assurez-vous que tous les composants fonctionnent parfaitement. En cas de doute, contactez le *Centre de distribution et de maintenance*.

Danger dû à un démarrage inattendu du moteur ou à un arrêt prévu, mais manquant

Malgré les pièces de contrôleur redondantes et les fonctions de surveillance, dans de très rares cas, un démarrage inattendu de la machine peut se produire. Les raisons possibles peuvent inclure, sans se limiter : commande à distance des fonctions de diagnostic, dump binaire dans la mémoire du contrôleur.

Dangers mécaniques tels que chocs ou secousses dus à des contre-couples ; risque de blessures dues à l'enroulement et au grippage pouvant résulter de l'outil.

- ▶ Utilisez l'outil aux points de prise prévus à cet effet.
- ▶ Utilisez les dispositifs de réaction recommandés. Pour les couples de serrage, voir le manuel d'utilisation de l'outil.
- ▶ Après la mise sous tension du contrôleur, attendez que le cycle de démarrage soit terminé, environ 60 secondes, avant de le remettre hors tension.

Utilisez les contrôleurs Secondary :

En cas d'arrêt ou de défaillance du contrôleur Secondary, la communication du bus TSNet est interrompue. Cette perte de communication avec le contrôleur Primary / Master a des conséquences pour les contrôleurs Secondary :

- Aucun résultat n'est retourné au contrôleur Primary / Master.
- Aucun nouveau serrage n'est démarré.
- Un serrage en cours est signalé avec le message d'erreur SA (interruption par suppression du signal de démarrage) si la connexion TSNet a été interrompue pendant le serrage.
- Un signal d'arrêt n'est plus reçu et un arrêt est donc possible uniquement
 - via le bouton de démarrage de l'outil
 - après atteinte du critère d'arrêt
 - via un arrêt de sécurité après deux secondes

AVERTISSEMENT !

Durant le fonctionnement à distance (configuration à plusieurs outils), une interruption du bus TSNet conduit à un arrêt temporisé de la broche / de l'outil. Ce délai est de 2 secondes.

Maintenance

- Le contrôleur est de façon générale exempt de maintenance.
- Tenez compte des réglementations locales en matière de maintenance et d'entretien pour toutes les phases d'exploitation du système de serrage.

Nettoyage

- Ne nettoyez l'extérieur de l'outil qu'avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- N'immergez pas le contrôleur ou les outils dans des liquides.
- N'utilisez pas un nettoyeur haute pression.

Réparation

Les réparations de l'équipement ne sont pas permises.

- Envoyez le contrôleur à un Cleco Production Tools *Centre de distribution et de maintenance* autorisé.

Mise au rebut

Certains composants du système de serrage présentent des risques potentiels pour la santé et l'environnement. Le système de serrage contient des composants pouvant être recyclés, ainsi que des composants présentant des exigences spécifiques en matière de mise au rebut.

- Suivez les prescriptions locales applicables.
- Séparez d'abord les composants, puis mettez-les au rebut.
- Collectez les matières consommables (huiles, graisses) lors de la vidange et mettez-les au rebut conformément aux prescriptions.
- Séparez les composants de l'emballage et jetez-les conformément aux réglementations locales.

- Retournez l'équipement défectueux à un point de collecte agréé ou retournez-le au *Centre de distribution et de maintenance*.



Respectez les réglementations locales concernant la mise au rebut des appareils électroniques et des piles / batteries. (En Allemagne, il s'agit de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) et de la loi sur les batteries (BattG)) :

- Les piles / batteries usagées doivent être mises au rebut de façon appropriée. Retournez les piles / batteries épuisées ou défectueuses à un centre de collecte agréé ou au *Centre de distribution et de maintenance* pour recyclage.

3 FCC and IC compliance

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product. Operation is subject to the following two conditions:

- this product may not cause harmful interference, and
- this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party

Name: William Cain
 Position: Director, R&D
 Address: 670 Industrial Drive
 Lexington, SC 29072
 United States
 Phone: +1 803 951 7558
 Email: William.Cain@ClecoTools.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

4 Description du produit

Commande pour une utilisation dans le cas de vissages critiques en terme de sécurité.

La commande sert principalement d'unité de contrôle et de surveillance d'un ou de plusieurs outils sur un poste de travail. Selon les dispositifs périphériques achetés, il est possible d'installer la commande en dehors de l'environnement de travail.

Les réglages de serrage doivent être effectués par une personne qualifiée au moyen du contrôleur ou du logiciel PC Remote (mProRemote) pour pouvoir commencer avec le vissage. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant l'utilisation du logiciel dans le manuel de programmation.

5 Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Critères	Valeurs
Lieu d'utilisation	Dans les espaces intérieurs
Température ambiante	0...45 °C ¹
Température de stockage	-20...70 °C
Type de refroidissement	Convection (refroidissement indépendant)
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de travail	Jusqu'à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer ¹
Indice de protection selon DIN EN 60529	IP42
Classe de protection DIN EN61140 (VDE 0140-1)	I
Degré d'encrassement EN 61010	2
Surtension transitoire EN 61010	CAT II
Chocs max. DIN EN 60068-2-27	15 G
Vibrations max. DIN EN 60068-2-5	59,6–160 Hz : 2 G

¹ Tenir compte de la réduction de puissance. Voir le manuel système

Alimentation électrique

Critères	Valeurs
Tension d'alimentation, monophasée	100–240 V CA ±10 % ¹
Courant nominal d'alimentation	2–1 A
Fréquence	50/60 Hz

Critères	Valeurs
Courant maximal	16 A
Puissance nominale	1600 VA max.
Marche à vide	160 VA

- En cas de fonctionnement en dehors des limites de tension admissibles, le bloc d'alimentation intégré se met en mode de protection et se coupe. Ce mode de protection peut être réinitialisé par un redémarrage de la commande de visseuse.

Renvois normatifs

Pour les directives et normes CE relatives aux produits, voir la déclaration de conformité CE.

Certificats	
Organisme émetteur	TÜV SÜD AG
N° de certificat Testé selon	U8 78313 0005 <ul style="list-style-type: none"> • UL 61010-1:2012/ R:2016-04 • CAN/CSA-C22.2 No.61010-1:2012/ U2:2016-04
N° de certificat Testé selon	N8A 78313 0007 <ul style="list-style-type: none"> • EN 61010-1:2010
N° de certificat Testé selon	DE3-30943 <ul style="list-style-type: none"> • CEI 61010-1:2010

Données système

Critères	Valeurs
Fonctions système	Horloge temps réel sauvegardée par un accumulateur, autonomie : 20 ans (à 20 °C)
Affichage	Écran LC tactile, afficheur à cristaux liquides TFT 10,4", Résolution 800 x 600, connexion possible écran et tactile
Système d'exploitation	Système d'exploitation en temps réel OS-9000, bootable sans unité à mouvement mécanique, pas d'ASC nécessaire
IHM (Interface Homme Machine)	Clavier virtuel pour les entrées alphanumériques

Poids

Modèle	Poids	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13,7

6 Disposition des connecteurs

Ce chapitre décrit les connecteurs spécifiques aux outils de production Cleco. Les connecteurs standard ne sont pas considérés. Toutes les connexions sont résistantes au court-circuit.

X5, X6 – Appareils supplémentaires

- Toutes les sorties envoient des signaux conformes à la norme RS232.
- Les entrées permettent des tensions dans une plage comprise entre -15 V et +15 V.
 - Une tension < 0,8 V correspond à un 0.
 - Une tension > 2,4 V est interprétée comme 1.
 - Les entrées ouvertes sont prééglées sur 0 avec une résistance de rappel .

Les broches d'alimentation sont directement reliées à l'alimentation de la platine.



Remarque

Ne pas brancher ou débrancher les consommateurs pendant le fonctionnement. Cela peut entraîner une réinitialisation du système.

Broche	X5 RS232-1	X6 RS232-2	Connecteur mâle Sub-D 9 points avec verrouillage à vis
1	–	–	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	–	–	
5	GND	GND	
6	–	–	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	–	–	

X7, X8 – Anybus CC

Emplacements optionnels pour modules Anybus CC M30.


X21 – Bus système TSnet Out

Broche	Signal	Connecteur femelle M12 8 points Connecteur rond, codage X
1	Tx+	
2	Tx-	
3	Rx+	
4	Rx-	
5	0 V C.C.	
6	0 V C.C.	
7	+24 V C.C.	
8	+24 V C.C.	

X22 – Bus système ARCNET

Terminaison de bus intégrée. Pas de terminaison externe nécessaire.

Broche	Signal	Connecteur rond M12 8 points Codé A
1	N.C.	
2	DONNÉES-B	
3	GND	
4	+5 V C.C.	
5	DONNÉES-A	
6	N.C.	
7	0 V C.C.	
8	+24 V C.C.	

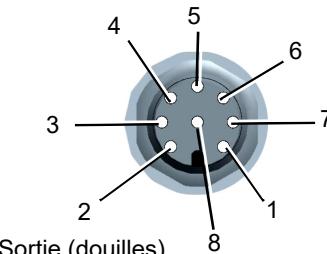

Sortie (douilles)

X23 – Branchement au réseau

Description	Fiche secteur CEI C14
Fiche secteur avec porte-fusible, bipolaire, 5 × 20 mm, 16 A lent	




Remarque

Utiliser le dispositif d'arrêt de la fiche, voir le Guide d'installation rapide.

X24 – Câble d'outil série 30/50E×N...


Broche	Signal	Connecteur rond M23
1-3	Puissance	
4	PE (terre fonctionnelle)	
5	Tool Bus	

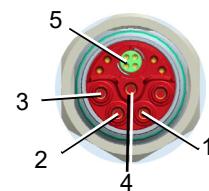

X25 – Câble d'outil série 18/48E×E...

(uniquement mPro400GCD-SH...)

Broche	Signal	Connecteur rond ECTA Push-Pull
1-3	Puissance	
4	PE	
5	Signaux	

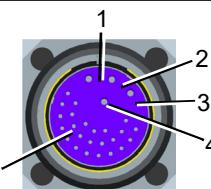

X9, X10 – Entrée/Sortie

Le câblage des signaux nécessaire est mis en place au niveau de ces connecteurs d'entrée/sortie. Les alimentations des groupes de signaux ne sont pas couplées galvaniquement, une pose séparée est requise.


- 8 entrées / 8 sorties, optocouplées pour niveau 24 V / 0,5 A
- Courant de sortie : 500 mA par sortie, 2 000 mA au total



Remarque


Un consommateur ne doit pas consommer plus de 500 mA. La surveillance du courant désactive la sortie en cas de surintensité.

Phoenix MCD 2x12 points 0.5/24-G1-2.5

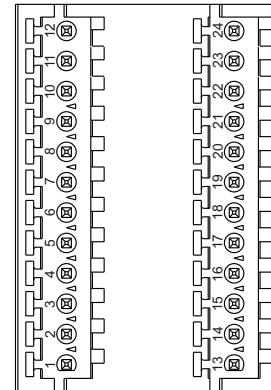

Connexions – Alimentation électrique interne

Exemple :

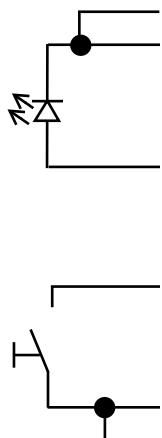

Signal X9		
Broche	E/S	Désignation
12		Alimentation GND int.
11		Alimentation GND E/S
10	Sortie	O3
9	Sortie	O2
8	Sortie	O1
7	Sortie	O0
6	Entrée	I3
5	Entrée	I2
4	Entrée	I1
3	Entrée	I0
2		Alimentation +24 V ext.
1		Alimentation +24 V int.

Entrées

- Alimentation 24 V interne de la commande.
- Les broches 11 et 23 (GND commune) servent de "retour" pour les sorties.
- Les broches 11 et 23 doivent être reliées respectivement aux broches 12 et 24 à l'aide de ponts enfilables.

Signal X10


Broche	E/S	Désignation
24		Alimentation GND int.
23		Alimentation GND E/S
22	Sortie	O7
21	Sortie	O6
20	Sortie	O5
19	Sortie	O4
18	Entrée	I7
17	Entrée	I6
16	Entrée	I5
15	Entrée	I4
14		Alimentation +24 V ext.
13		Alimentation +24 V int.

Sorties

- Alimentation 24 V interne de la commande
- Les broches 2 et 14 (sortie commune) constituent la source de tension pour les entrées.
- Les broches 2 et 14 doivent être reliées respectivement aux broches 1 et 13.

Connexions – Alimentation électrique externe

Exemple :

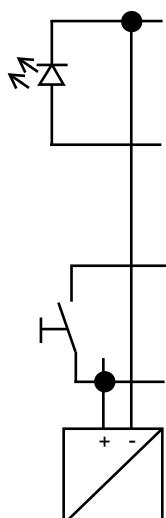

Signal X9		
Broche	E/S	Désignation
12		Alimentation GND int.
11		Alimentation GND E/S
10	Sortie	O3
9	Sortie	O2
8	Sortie	O1
7	Sortie	O0
6	Entrée	I3
5	Entrée	I2
4	Entrée	I1
3	Entrée	I0
2		Alimentation +24 V ext.
1		Alimentation +24 V int.

Signal X10		
Broche	E/S	Désignation
24		Alimentation GND int.
23		Alimentation GND E/S
22	Sortie	O7
21	Sortie	O6
20	Sortie	O5
19	Sortie	O4
18	Entrée	I7
17	Entrée	I6
16	Entrée	I5
15	Entrée	I4
14		Alimentation +24 V ext.
13		Alimentation +24 V int.

Entrées

- L'alimentation en tension 24 V externe de la commande doit être du type SELV ("Safety Extra Low Voltage") ou PELV ("Protective Extra Low Voltage").
- Les broches 11 et 23 (GND commune) servent de "retour" pour les sorties.
- La masse (GND) de l'alimentation 24 V externe doit être utilisée comme retour pour les broches 11 et 23.

Sorties

- L'alimentation en tension 24 V externe de la commande doit être du type SELV ("Safety Extra Low Voltage") ou PELV ("Protective Extra Low Voltage").
- Les broches 2 et 14 (sortie commune) constituent la source de tension pour les entrées.
- Les broches 2 et 14 doivent être reliées à l'alimentation 24 V externe.

7 Accès mémoire

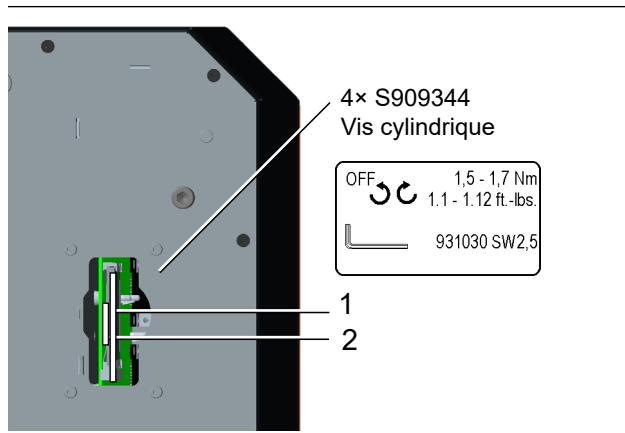


Fig. 7-1: Emplacement des connecteurs

Repère	Désignation	Fonction
1	Carte CF (Compact Flash)	Système d'exploitation, fichiers d'archive et applications. Contenus dans le volume de livraison.
2	Carte SD, optionnelle	La fonction dépend du logiciel : mise à jour logicielle, mémoriser/charger les paramètres, fichiers archives de données...



Remarque

Ne brancher ou débrancher la carte CF que lorsque la tension d'alimentation est coupée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des erreurs système graves ainsi qu'une perte de données.

8 Volume de livraison

Vérifier que la livraison ne présente aucun endommagement dû au transport et que le produit fourni est complet :

- Commande de visseuse
- Déclaration de conformité CE
- La présente description du matériel
- Guide d'installation rapide
- Garantie
- 2x contre-connecteurs, n° de commande S981211

Câble réseau Europe 230 V C.A. Réf. 541683-03	Câble réseau États-Unis 115 V C.A. Réf. 541683-01
Connecteur Arrêt Réf. 544004-1	Câble réseau États-Unis 230 V C.A. Réf. 541683-02

1 关于本描述文件

本描述文件包含设置和使用控制器的说明：

mPro400GCD-P。

根据所安装的版本，软件说明在单独的编程说明中提供。

本描述文件的原文为德语。

软件要求

识别号	描述
S168813	标准控制软件
S168677	mPro-Remote 外部计算机和控制器之间的接口软件

更多文档

识别号	类型
P1730PM	过程描述 螺栓紧固图
P2279SB	NeoTek 系统手册
P2280PM	编程说明 mPro300GCD 标准软件
P2361JH	全局控制器快速安装指南
P2468SW	编程说明 mPro300GCD 标准软件
P3268C	欧共体一致性声明 mPro400GCD-P

文本中的图标

- 斜体 表示菜单选项（例如诊断），输入栏、复选框、选项栏或下拉菜单。
- > 表示从菜单中选择一个菜单选项，例如文件 > 打印
- <...> 表示开关、按钮或外部键盘按键，例如 <F5>
- Courier□□ 表示文件名和路径，例如 setup.exe
- 表示列表，第 1 层
- 表示列表，第 2 层
- a) 表示选项
- b)
- 表示结果
- 1. (...) 表示一系列操作步骤
- 2. (...)
- 表示个别操作步骤
- 销售及服务中心 Cleco 生产工具销售及服务中心，参见上一页

2 安全性

2.1 基本要求

- 阅读完本文档并完全理解后，才可将控制器投入使用。如不遵守这些安全规章和说明，可能会导致触电、火灾和 / 或严重的人身伤害。

- 仔细保存本文档，以备将来使用！将本文档提供给设计人员、安装人员和负责调试使用本产品的机床或设备的人员。

2.2 符合规定的使用

本产品是 Cleco 生产工具螺栓紧固系统的一部分，仅用于工业螺栓紧固过程。在下列条件下使用控制器：

- 只能与欧共体一致性声明中列出的组件配合使用。
- 只能在规定的环境条件下使用，参见相应文档。
- 只能使用所允许的供电电压。
- 只能在规定的功率范围内使用。
- 只能在 EMV 极限值等级 A 范围内使用（工业领域抗干扰性）。当前所遵守的 EMV 标准参见欧共体一致性声明。

2.3 可预见的滥用情况

在下列情况不得使用该控制器

- 在易爆区域
- 在潮湿的环境 / 野外
- 在配合切削刀具使用时（钻刀、铣刀、磨机 ...）
- 在非工业领域（例如住宅区）
- 不采用一致性声明中所列的组件进行螺栓紧固，而是用于其他驱动任务。
- 不允许对安全装置进行跨接。

2.4 人员培训

仅能由经过培训的符合资质的人员使用、设置和检查螺栓紧固系统。由符合资质的¹ Apex Tool Group 员工对相关人员进行指导。

控制器已由 Apex Tool Group 预设。只允许由符合资质的人员¹⁾ 针对特定要求对控制器进行调整。更多信息参见程序说明。

2.5 个人防护装备

缠绕和卷入会导致受伤危险

- 禁止在操作转动部件时戴手套。
建议：具有 u-GUARD 防护功能、可自由转动的 APEX 螺栓紧固工具。
- 穿紧密贴合的衣服。
- 穿戴安全防护鞋。
- 必要时戴上发网。
- 工件抛出会导致受伤危险：
- 佩戴护目镜。

2.6 提示图示

警告提示用一个信号词和一个示意图表示：

- 信号词描述危险的严重程度和发生可能性。
- 示意图表明危险的类型

1。) 基于职业培训、知识、经验以及对所执行操作情况的了解，符合资质的人员有能力识别可能的危险并实施适当的安全措施。符合资质的人员必须遵守规定。

危险



一个图标加上风险一词，表示具有高风险度的危害，如果不能避免该危害，便会导致死亡或最严重的伤害。

警告



一个图标加上警告一词，表示具有中等风险度的危害，如果不能避免该危害，便可能导致死亡或严重伤害。

小心



一个图标加上小心一词，表示具有较低风险度的危害，如果不能避免该危害，便可能导致轻微或一般性伤害。

提示



一个图标加上提示一词，表示一种潜在的有害情况，如果不能避免该情况，便可能导致财产损失或环境破坏。

一般提示，包括使用技巧和实用的信息，但不包括危险警告。



2.7 产品上的图标



电压



CE 一致性

产品符合欧洲所规定的标准要求。



仔细阅读操作说明。



NRTL TÜV SÜD 标志

Normative Verweise, Seite 22



打开控制器之前请拔下电源插头。

2.8 与系统有关的安全提示

该安全规章并未试图面面俱到。安装时务必遵守国家及地方的安全和连接标准。这些标准优先于本段中的说明信息。

- ▶ 不得在未得到 Apex Tool Group/Apex Tool Group, LLC 书面批准的情况下，对控制器、防护装置或附件进行改动。
- ▶ 切勿打开控制器或控制器组件。无论是故障查询，还是针对设备的其他操作都不允许。在故障情况下任何干扰都可能会导致严重的电击伤害。

此外，在设备打开时运行还会导致：

- 干扰发射增加：可能会干扰其他设备。
- 抗干扰性降低：控制器可能提供错误结果。
- 失去现有的保修资格。

有电击伤害危险。

在出现故障的情况下接触电源或控制器可能会导电。电击会导致心血管循环停止、呼吸骤停、烧伤、重伤或死亡。

- ▶ 在连接电源线前或改装、清洁和退出运行时，应关闭控制器。
- ▶ 如果外壳、电缆或工具损坏，则不得使用螺栓紧固系统。

安装时

挤压危险。

控制器可能跌落，并对肢体造成压伤。

- ▶ 使用相应的升降机。
- ▶ 确保控制器安装牢固并已牢固固定（参见快速安装指南）。
- ▶ 布置电缆和导线时，应避免造成损坏和防止人员绊倒。
- ▶ 遵守电缆所允许的弯曲半径。
- ▶ 不得超出工具电缆的总长度。

- Primary 控制器
mPro400GCD-P(...) 最大 45 m
- Secondary 控制器
mPro-400GCD-S(...) 最大 30 m
- 使用 70 系列工具时：
 - 3 m 以下的工具电缆可搭配最大 25 m 的延长线使用。
 - 6 m 以下的工具电缆可搭配最大 20 m 的延长线使用。
 - 6 m 以上的工具电缆不允许延长。

在故障情况下会出现严重电泄漏，从而导致电击伤害。

- ▶ 请使用附带的电源线。发生更改后请使用符合规格的电源线。
- ▶ 对于 115 VAC，应使用带较大横截面的电缆：
订购号 541683-01。

调试前

- ▶ 仅通过接地电源（TN 网络）运行。不允许通过 IT 网络运行。
- ▶ 确保 PE 连接符合标准。
- ▶ 试运行前根据地方现行规定（德国为 DGUV 规定 3）执行安全引线测量。
- ▶ 要在所有接口都已正确接上后，才能接通控制器。

危险动作可能导致受伤危险。

如果没有足够的急停装置，可能导致危及生命的后果。

- ▶ 急停装置的必要性及其型式由用户根据其风险分析进行确定！
- ▶ 确保急停装置伸手可及且有效。急停装置解锁时，不得令设备出现不受控制的重新启动！
- ▶ 在接通设备前，应检查急停装置的功能。

扭矩测量错误可造成危险。

如果不合适的拧紧操作未被发现，则可能导致危及生命的后果。

- ▶ 在使用中出现与规定不符的情况（碰撞，机械过载...）后，务必再次校准（或进行能力检查）。
- ▶ 对于 A 类关键安全部位的螺栓紧固（VDI 2862），应激活冗余测量（例如电流冗余）。
- ▶ 针对机器和工具引入定期检具监控。
- ▶ 只能使用功能完好的螺栓紧固系统工作。如有疑问，销售 & 服务中心愿意为您提供帮助。

运行中

- ▶ 如发现异常噪音、发热和振动，应立即关闭控制器。拔出电源插头并由符合资质的人员检测螺栓紧固系统，必要时进行维修。
- ▶ 从电源插座中拔出插头时切勿拉拔电缆。
- ▶ 避免电缆受热、沾油、触碰锋利边缘或移动的部件。
- ▶ 请立刻更换损坏的电缆。
- ▶ 工具和插头连接应保持清洁。
- ▶ 保持工作场地的干净。
- ▶ 确保在工作场地有足够的空间。

将 Secondary 控制器用于线性拓扑结构：

当 Secondary 控制器关闭或失灵时，TSNet 总线的通信断开。与主控控制器的通信中断会对控制器造成以下后果：

- 不能将结果发回 Primary/ 主控控制器。
- 不能启动其他螺栓紧固。
- 如果在拧紧过程中 TSNet 连接中断，便会对螺栓紧固进行评估，输出一条故障信息 SA（通过撤销启动信号进行取消）。
- 不会再收到关闭信号，这样便只能通过
 - 工具的启动按钮关闭
 - 在达到关闭标准后，
 - 在两秒钟后通过安全关闭装置关闭

警告！

在远程启动运行过程中（多重螺栓紧固器），TSNet 总线断开可导致内置螺栓紧固器 / 工具的延时停机。

延迟时间为 2 秒钟。

因电机意外启动，或预期停下却未停下而造成危险。

尽管有冗余控制部件和监控功能，在极少数情况下，机器仍会发生意外启动的情况。可能的原因：诊断功能的远程控制，控制器存储器中的误码。

以工具为中心，可能导致各种机械方面的危险，如由于反作用力矩所产生的冲击 / 撞击，因缠绕和卷入而造成的受伤等后果：

- ▶ 利用指定的抓握部位使用工具。
- ▶ 使用规定的反作用力吸收装置。扭矩参见工具操作说明。
- ▶ 在控制器接通后，需等到启动过程结束为止。该过程通常要持续 60 秒钟，然后才能再次关闭 / 接通。

保养时

- ▶ 应注意当地有关螺栓紧固系统所有运行阶段的维修及保养规定。控制器通常是免维护的。

清洁时

- ▶ 仅使用湿布从外部清洁工具和控制器。
- ▶ 不得将工具和控制器浸入水中或清洁剂中。
- ▶ 切勿使用高压清洗机。

维修时

不允许对设备进行维修。

- ▶ 维修时请将完整的螺栓紧固器控制器发送至您的销售及服务中心。

废弃处理时

螺栓紧固系统的组成部份具有危害健康和环境的潜在危险。

螺栓紧固系统包含可重复使用的部件，以及必须以特殊方

式进行废弃处理的部件。

- ▶ 注意当地现行规定。
- ▶ 拆下部件，并分门别类地进行废弃处理。
- ▶ 排放辅助材料（机油、润滑脂）时，请妥善收集并进行正确的废弃处理。
- ▶ 将包装材料分门别类进行废弃处理。
- ▶ 将工具和损坏的控制器交给特定的集中处理机构或销售 & 服务中心。



遵守当地有关电子设备和电池的规定（在德国需遵守电气及电子设备法（ElektroG）和电池法（BattG））：

- ▶ 用旧的电池必须进行废弃处理。
请将电池交给特定的集中处理机构或销售 & 服务中心。

3 FCC and IC compliance

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product. Operation is subject to the following two conditions:

- this product may not cause harmful interference, and
- this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party

Name: William Cain

Position: Director, R&D

Address: 670 Industrial Drive

Lexington, SC 29072

United States

Phone: +1 803 951 7558

Email: William.Cain@ClecoTools.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

4 产品描述

用于关键安全部位螺栓紧固的控制器。

控制器主要作为控制和监控单元用于工作站上的一个或多个工具。根据所购置的外围设备也可以将控制器安装在工作环境之外。

拧紧力矩设置必须由符合资质的人员利用

控制器或远程 PC 软件 (mProRemote) 进行，然后才能开始进行螺栓紧固。更多有关软件操作的信息请查看编程手册。

5 技术数据

环境条件

特征	数据
使用地点	室内
环境温度	0...45 °C ¹
仓储温度	-20...70 °C
冷却方式	对流 (自冷却)
相对空气湿度	10...90 % , 无结露
工作高度	高于 NN ¹ 3000 m
防护等级 DIN EN 60529	IP42
防护等级 DIN EN61140 (VDE 0140-1)	I
污染程度 EN 61010	2
瞬时过压 EN 61010	CAT II
最大冲击 DIN EN 60068-2-27	15 G
最大振动 DIN EN 60068-2-5	59.6–160 Hz : 2 G

1 注意降额。参见系统手册

供电

特征	数据
电源电压 , 单相	100–240 VAC ±10 % ¹
电源电流	2–1 A
频率	50/60 Hz
峰值电流	16 A
额定功率	1600 VA (最大值)
空转	160 VA

1 如果运行时超出了允许的电压极限值，集成的电源会切换到保护模式，并关闭。该保护模式可通过重新启动螺栓紧固器控制器而被复位。

标准参考说明

与产品有关的欧共体指令以及所执行的标准请参见欧共体一致性声明。

证书	
签发机构	TÜV SÜD AG
证书号	U8 78313 0005
检测标准	<ul style="list-style-type: none"> • UL 61010-1:2012/R:2016-04 • CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1:2012/U2:2016-04
证书号	N8A 78313 0007
检测标准	<ul style="list-style-type: none"> • EN 61010-1:2010
证书号	DE3-30943
检测标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-1:2010

系统数据

特征	数据
系统功能	实时时钟浮充蓄电池，浮充时间：20 年 (在 20° C 的条件下)
显示	带触摸屏的 LC 显示器，10.4" TFT 液晶显示，分辨率 800 x 600，可与触控板连接
操作系统	OS-9000 实时操作系统，可在没有机械式驱动器的情况下启动，不需要 USV
HMI (人机界面)	用于字母数字输入的虚拟键盘

重量

型号	重量	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13.7

6 插头分配

本章对 Cleco 生产工具专用插头进行说明。标准插头不予以详述。所有接口皆耐短路。

X5、X6 – 辅助设备

- 所有输出端均发出与 RS232 一致性的信号。
- 输入端允许的电压范围为 -15 V 至 +15 V。
 - 电压 < 0.8 V 相当于零。
 - 电压 > 2.4 V 则为一。
 - 开路输入端通过下拉电阻被预设为零。

供电针脚直接与电路板电源连接。

提示

用电器不得在运行过程中插拔。否则可能导致系统重置。

针脚	X5 RS232-1	X6 RS232-2	9 针 D-Sub 插头 带螺纹锁紧装置
1	-	-	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	-	-	
5	GND	GND	
6	-	-	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	-	-	

X7、X8 – Anybus CC

Anybus CC M30 模块插槽。

X7、X8 – Anybus CC

Anybus CC M30 模块可选插槽。


X21 – 系统总线 TSnet Out

针脚	信号	8 针 M12 插口 圆形插拔连接器 , X 编码
1	Tx +	
2	Tx -	
3	Rx +	
4	Rx -	
5	0 VDC	
6	0 VDC	
7	+24 VDC	
8	+24 VDC	

X22 – 系统总线 ARCNET

内置总线终端。无需外部终端。

针脚	信号	8 针 M12 圆形插拔连接器 A 编码
1	N.C.	
2	数据 B	
3	GND	
4	+5 VDC	
5	数据 A	
6	N.C.	
7	0 VDC	
8	+24 VDC	

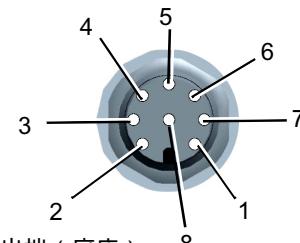

X23 – 网络接口

描述	IEC 设备插头 C14
设备插头，带保险丝座，2 针， 5 × 20 mm，16 A，慢熔	




提示

使用插头锁止装置，参见快速安装指南。

X24 – 工具电缆系列 30/50E×N...


针脚	信号	M23 圆形插拔连接器
1-3	功率	
4	PE (功能性接地)	
5	工具总线	

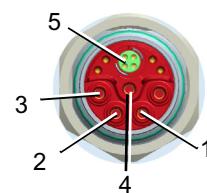

X25 – 工具电缆系列 18/48E×E...

(仅适用于 mPro400GCD-SH...)

针脚	信号	ECTA 圆形插拔连接器 推挽式
1-3	功率	
4	PE	
5	信号	

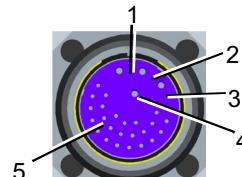

X9、X10 – 输入端 / 输出端

在这些输入 / 输出端插接器上，已装上了必要的信号电路。信号组件的供电在电气上并不相互连接，而是要求分开装入。


- 8 个输入端 / 8 个输出端，光电绝缘，24 V 电平 / 0.5 A
- 输出电流：每个输出端 500 mA，共 2000 mA



提示

用电器的耗电量不允许超过 500 mA。电流监控装置将在产生过电流时关闭该输出端。

2x12 针 Phoenix MCD 0.5/24-G1-2.5

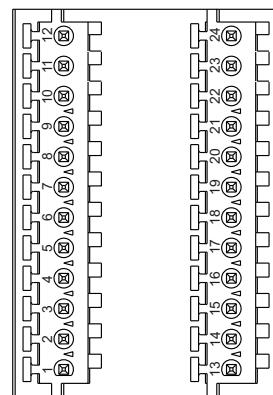

X9

X10

接口 – 内部供电

示例：



信号 X9		
针脚	I/O	名称
12		GND 内部供电
11		GND I/O 供电
10	输出端	O3
9	输出端	O2
8	输出端	O1
7	输出端	O0
6	输入端	I3
5	输入端	I2
4	输入端	I1
3	输入端	I0
2		+24 V 外部供电
1		+24 V 内部供电

信号 X10

针脚	I/O	名称
24		GND 内部供电
23		GND I/O 供电
22	输出端	O7
21	输出端	O6
20	输出端	O5
19	输出端	O4
18	输入端	I7
17	输入端	I6
16	输入端	I5
15	输入端	I4
14		+24 V 外部供电
13		+24 V 内部供电

输入端


- 控制器的内部 24 V 供电。
- 针脚 11 和 23 (共用 GND) 用作输出端的“回线”。
- 针脚 11 和 23 必须通过跳线与针脚 12 或 24 连接。

输出端

- 控制器的内部 24 V 供电
- 针脚 2 和 14 (共用输出端) 为输入端的电源。
- 针脚 2 和 14 必须与针脚 1 或 13 连接。

接口 – 外部供电

示例：

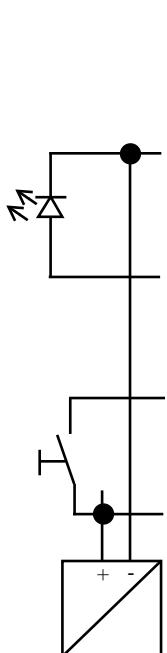

信号 X9		
针脚	I/O	名称
12		GND 内部供电
11		GND I/O 供电
10	输出端	O3
9	输出端	O2
8	输出端	O1
7	输出端	O0
6	输入端	I3
5	输入端	I2
4	输入端	I1
3	输入端	I0
2		+24 V 外部供电
1		+24 V 内部供电

信号 X10		
针脚	I/O	名称
24		GND 内部供电
23		GND I/O 供电
22	输出端	O7
21	输出端	O6
20	输出端	O5
19	输出端	O4
18	输入端	I7
17	输入端	I6
16	输入端	I5
15	输入端	I4
14		+24 V 外部供电
13		+24 V 内部供电


输入端

- 控制器的 24 V 外部供电必须是 SELV (安全极低电压) 或 PELV (保护极低电压)。
- 针脚 11 和 23 (共用 GND) 用作输出端的“回线”。
- 必须将外部 24 V 供电的地线用作针脚 11 和 23 的回线。

输出端

- 控制器的 24 V 外部供电必须是 SELV (安全极低电压) 或 PELV (保护极低电压)。
- 针脚 2 和 14 (共用输出端) 为输入端的电源。
- 针脚 2 和 14 必须与外部 24 V 供电连接。

7 存储器输入端

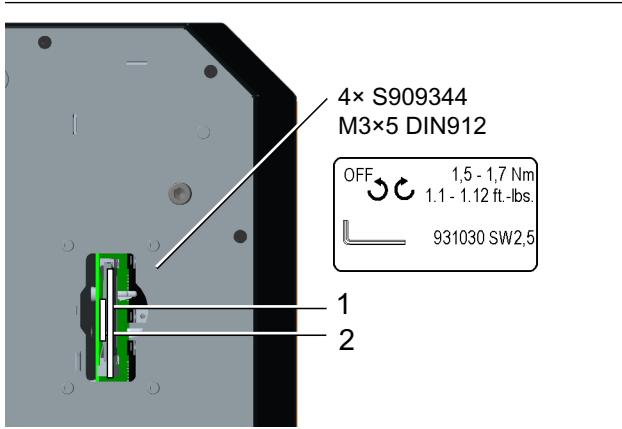

K : 图 0-1 : 接口位置

序号	名称	功能
1	CF 卡 (闪存卡)	操作系统 , 存档文件和应用程序。 包含在供货范围内。
2	SD 卡 , 可选	功能取决于软件 : 软件升级 , 保存 / 加载参数 , 数据存档文件 ...



提示

只允许在断开电源电压的情况下才可以插拔 CF 卡。如不遵守可能导致系统严重故障和数据丢失。

8 供货范围

检查供货是否有运输损坏以及是否与供货范围一致 :

- 螺丝起子机控制器
- 欧共体一致性声明
- 本硬件描述
- 快速安装指南
- 质保
- 2 个对应插头订购号 S981211

 电源线 EU 230 VAC 订购号 541683-03	 电源线 USA 115 VAC 订购号 541683-01
 插头 锁止装置 订购号 544004-1	 电源线 USA 230 VAC 订购号 541683-02

1 Informacje dotyczące tego opisu

Ten opis zawiera informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania sterownika:

mPro400GCD-P.

Instrukcje dotyczące oprogramowania podano w osobnych instrukcjach programowania, w zależności od zainstalowanej wersji.

Oryginalnym językiem tego opisu jest język niemiecki.

Wymagania oprogramowania

Nr identyfikacyjny	Opis
S168813	Oprogramowanie sterujące Standard
S168677	mPro-Remote Interfejs programowy pomiędzy komputerem zewnętrznym i systemem sterowania

Pozostałe dokumenty

Nr identyfikacyjny	Rodzaj
P1730E	Opis procesu Wykresy wkręcania
P2279SB	Systemhandbook NeoTek
P2361JH	Quick Installation Guide Global Controller
P2280SW	Instrukcja programowania mPro400GC(...) Standard SW
P3268C	Deklaracja zgodności WE mPro400GCD-P

Symbole użyte w tekście

kursywa	Oznacza opcje menu (np. Diagnostyka), pola wprowadzania, przyciski wyboru, pola opcji lub menu rozwijane.
>	Oznacza wybór jednej z opcji menu, np. <i>Plik > Drukuj</i>
<...>	Oznacza przełączniki, przyciski lub klawisze zewnętrznej klawiatury, np. <F5>
Courier	Oznacza nazwę pliku i ścieżkę, np. setup.exe
.	Oznacza listy, poziom 1
-	Oznacza listy, poziom 2
a)	Oznacza opcje
b)	→ Oznacza rezultaty
1.	Oznacza kolejne etapy postępowania
2.	(...)
►	Oznacza pojedynczy krok postępowania
Sales & Service Center	Cleco Production Tools Sales & Service Center, patrz ostatnia strona

2 Bezpieczeństwo

2.1 Wymagania podstawowe

- ▶ Pracę ze sterownikiem rozpoczęwać dopiero po przeczytaniu i pełnym zrozumieniu niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i poleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia.
- ▶ Niniejszy dokument należy starannie przechowywać do późniejszego użycia! Tę dokumentację trzeba udostępnić konstruktoriowi, monterowi i pracownikom odpowiedzialnym za uruchomienie maszyny lub urządzenia, w którym będzie zastosowany ten produkt.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt stanowi część systemu wkrętarskiego Cleco Production Tools i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego podczas procesów wkrętarskich. Sterownik użytkować po spełnieniu następujących warunków:

- Wyłącznie w połączeniu z podzespołami wymienionymi w przynależnej deklaracji zgodności WE.
- Wyłącznie w nakazanych warunkach otoczenia, patrz właściwa dokumentacja.
- Tylko z dopuszczalnym napięciem zasilającym.
- Tylko w podanym zakresie mocy.
- Tylko w zakresie klasy EMC A (odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym). Obecnie przestrzegane normy EMC – patrz „Deklaracja zgodności WE”.

2.3 Możliwe do przewidzenia niewłaściwe zastosowanie

Nie stosować sterownika

- w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
- w pomieszczeniach wilgotnych/na zewnątrz
- razem z narzędziami skrawającymi (wiertarkami, frezarkami, szlifierkami itp.);
- w obszarze nieprzemysłowy (np. w mieszkaniach);
- do innych zadań niż połączenia gwintowe z zastosowaniem podzespołów wymienionych w Deklaracji zgodności.
- Mostkowanie elementów zabezpieczających jest niedozwolone.

Kwalifikacje personelu Spis treści Spis treści Spis treści Uruchamianiem, nastawianiem i kontrolą systemu sterowania wkrętarkami mogą się zajmować wyłącznie wykwalifikowane i wykształcone osoby. Pracownicy muszą otrzymać instruktaż przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika¹ firmy Apex Tool Group.

Sterownik jest skonfigurowany przez Apex Tool Group. Dostosowaniem sterownika do specjalnych wymagań może się zająć wyłącznie wykwalifikowana osoba¹⁾. Dalsze informacje podano w instrukcji programowania.

1.) Wykwalifikowany personel posiada wykształcenie zawodowe, wiedzę, doświadczenie oraz potrafi właściwie ocenić okoliczności wykonywanych prac, zidentyfikować możliwe zagrożenia oraz zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wykwalifikowani pracownicy muszą przestrzegać reguł.

2.4 Środki ochrony indywidualnej

Niebezpieczeństwo zranienia przez wciągnięcie

- ▶ Przy wykonywaniu prac przy obracających się częściach noszenie rękawic jest zabronione.
- Zalecenie: zastosować narzędzia wkrętarskie swobodnie obracające się w otulinie ochronnej *u-GUARD* firmy APEX.
- ▶ Nosić ciasno przylegającą odzież.
- ▶ Nosić byty ochronne.
- ▶ Ew. nosić siatkę ochronną na włosy.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała stwarzane przez wyrzucanie części:

- ▶ Nosić okulary ochronne.

2.5 Informacje dotyczące prezentacji informacji

Informacje ostrzegawcze są oznaczone symbolem i hasłem ostrzegawczym:

- Hasło ostrzegawcze opisuje stopień ciężkości i prawdopodobieństwo zagrożenia.
- Symbol przedstawia rodzaj zagrożenia



Niebezpieczeństwo

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Zagrożenie** oznacza zagrożenie o **wysokim stopniu ryzyka**, wskutek którego może dojść do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



Ostrzeżenie

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Ostrzeżenie** oznacza zagrożenie o **średnim stopniu ryzyka**, wskutek którego może dojść do śmierci lub ciężkich obrażeń.



Przestroga

Symbol występujący w połączeniu ze słowem **Ostrzeżenie** oznacza zagrożenie o **średnim stopniu ryzyka**, wskutek którego może dojść do nieznacznych obrażeń ciała lub zagrożenia dla środowiska naturalnego.



Notyfikacja

Piktogram w połączeniu ze słowem **Uwaga** oznacza **zagrożenie**, które w przypadku zlekceważenia może spowodować uleczalne uszkodzenie ciała lub szkody materialne.



Informacje ogólne zawierają porady dotyczące stosowania i użyteczne informacje, nie są jednak ostrzeżeniami przed zagrożeniami.

2.6 Symbole umieszczone na produkcie



Napięcie elektryczne



Zgodność z CE
Produkt spełnia obowiązujące w Europie wymogi techniczne.



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



NRTL TÜV SÜD Mark
5 Dane techniczne, strona 57



WARNING Przed otwarciem sterownika odłączyć wtyk zasilający.

2.7 Instrukcje bezpieczeństwa istotne dla systemu

Podczas instalacji przestrzegać krajowych, federalnych oraz lokalnych norm bezpieczeństwa i przyłączania. Normy te mają pierwszeństwo przed wszystkimi zaleceniami z tego rozdziału.

- ▶ W układzie sterowania, urządzeniach ochronnych lub elementach osprzętu nie wprowadzać żadnych zmian bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Apex Tool Group/Apex Tool Group, LLC.
- ▶ Układu sterowania ani elementów układu sterowania nie otwierać ani w celu usuwania usterek, ani w celu przeprowadzenia innych prac w urządzeniu. W przypadku wystąpienia usterek ingerencja każdego rodzaju może spowodować poważne obrażenia przez porażenie prądem.

Ponadto praca przy otwartym urządzeniu wywołuje:

- Zwiększenie emisji zakłóceń: zakłócenie pracy innych urządzeń.
- Zmniejszenie odporności na zakłócenia: układ sterowania może dostarczać błędne wyniki.
- Utrata gwarancji.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku wystąpienia usterek układ sterowania lub narzędzie mogą przewodzić napięcie. Porażenie prądem może spowodować zatrzymanie akcji serca, oddechu, poparzenia i ciężkie obrażenia, a nawet śmierć.

- ▶ Przed przyłączeniem kabla sieciowego lub narzędzia, podczas przebrajania, czyszczenia lub wyłączania z użytkowania wyłączyć układ sterowania.
- ▶ Nie użytkować systemu wkrętarskiego w razie stwierdzenia uszkodzenia obudowy, kabli lub narzędzia.

Podczas instalacji

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia

Układ sterowania może spaść i zmiażdżyć części ciała.

- ▶ Stosować odpowiednie urządzenia podnośnikowe.
- ▶ Upewnić się, że układ sterowania jest dobrze zamontowany i zabezpieczony (patrz skrócona instrukcja).
- ▶ Kable i przewody układac tak, aby nie powstawały żadne uszkodzenia ani miejsca grożące potknięciem.
- ▶ Zachować dopuszczalny promień zgęcia kabli.
- ▶ Nie przekraczać łącznej długości kabla narzędzia.
 - Nadrzędny układ sterowania mPro400GCD-P(...) maks. 45 m
 - Wtórny układ sterowania mPro-400GCD-S(...) maks. 30 m
 - W przypadku korzystania z narzędzia serii 70 obowiązuje:
 - Kabli narzędzi o długości maks. 3 m można używać z kablami przedłużającymi o długości maks. 25 m.
 - Kabli narzędzi o długości maks. 6 m można używać z kablami przedłużającymi o długości maks. 20 m.
 - Kabli narzędzi o długości ponad 6 m nie wolno przedłużać.

W przypadku awarii mogą wystąpić wysokie prądy upływowe i spowodować obrażenia przez porażenie prądem.

- ▶ Stosować dołączony przewód sieciowy. W przypadku wymiany stosować przewód sieciowy spełniający takie same normy.
- ▶ Jeżeli napięcie to 115 V AC: stosować kable o większym przekroju. Nr katalogowy 541683-01.

Przed uruchomieniem

- ▶ Użytkować tylko w sieci uziemionej (sieć TN). Użycwanie w sieci IT jest niedozwolone.
- ▶ Zapewnić przyłączenie przewodu PE zgodne z normą.
- ▶ Przed pierwszym uruchomieniem przeprowadzić pomiar przewodu ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (w Niemczech DGUV przepis 3).
- ▶ Układ sterowania włączyć dopiero po właściwym przyłączeniu wszystkich elementów (patrz opis sprzętu).

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała stwarzane przez niekontrolowane ruchy

Zastosowanie niewystarczających urządzeń zatrzymania awaryjnego może spowodować skutki groźne dla życia.

- ▶ Konieczność zastosowania urządzeń zatrzymania awaryjnego i ich dobór oraz analiza ryzyka należą do obowiązków użytkownika!
- ▶ Zapewnić łatwo dostępne i skuteczne urządzenia zatrzymania awaryjnego. Odblokowanie urządzenia zatrzymania awaryjnego może wywołać niekontrolowane ponowne uruchomienie instalacji!
- ▶ Przed włączeniem instalacji sprawdzić sprawność działania urządzeń zatrzymania awaryjnego.

Niebezpieczeństwo stwarzane przez nieprawidłowy pomiar prędkości obrotowej

W przypadku gdy nierozpoznane pozostałe nieprawidłowe skręcenie, wówczas taki stan może stworzyć zagrożenie dla życia.

- ▶ W przypadku nieprawidłowego użycia (upadek narzędzia, przeciążenie mechaniczne) koniecznie przeprowadzić rekalibrację lub kontrolę sprawności).
- ▶ W celu wykonania połączeń gwintowanych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w kategorii A (VDI 2862) należy włączyć pomiar nadmiarowości (np. nadmiarowości prądowej).
- ▶ Wprowadzić okresowe monitorowanie środków pomiarowych maszyny i narzędzi.
- ▶ Pracować wyłącznie z zastosowaniem niezawodnie działających systemów wkrętarskich. W razie wątpliwości skontaktować się z Sales & Service Center.

W trakcie pracy

- ▶ W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, rozgrzania lub wibracji natychmiast wyłączyć układ sterowania.
- ▶ Odłączyć wtyczkę sieciową i wezwać wykwalifikowany personel w celu wykonania kontroli, w razie potrzeby oddać do naprawy.
- ▶ Nigdy nie wyciągać wtyczek z kontaktu ciągnąc za kabel.
- ▶ Chronić kable przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami lub częściami ruchomymi.
- ▶ Natychmiast wymieniać uszkodzone kable.
- ▶ Utrzymywać czystość złączy narzędziowych i wtykowych łączących układ sterowania z narzędziem.
- ▶ Zachować porządek na stanowisku pracy, aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała lub uszkodzeniom podzespołów wkrętarskich.
- ▶ Zapewnić dostateczną ilość miejsca na stanowisku pracy.

Zastosowanie wtórnego układu sterowania w topologii liniowej:

W przypadku wyłączenia lub awarii wtórnego układu sterowania następuje przerwanie komunikacji z magistralą TSNet. Taka utrata komunikacji z nadziedzonym/master układem sterowania wywołuje następujące skutki we wtórnym układzie sterowania:

- Do nadziedzennego/master układu sterowania nie są zgłasiane żadne wyniki.
- Nie rozpoczynają się nowe wkręcania.
- W już trwającym wkręcaniu występuje błąd SA (przerwanie wskutek zabrania sygnału startowego), jeżeli przerwano połączenie TSNet w czasie wkręcania.

- Brak odbioru sygnału wyłączającego, a wskutek tego wyłączenie możliwe tylko
- naciśnięciem przycisku startowego narzędzia,
- po osiągnięciu kryterium wyłączającego lub
- przez wyłączenie zabezpieczające po upływie dwóch sekund.

OSTRZEŻENIE!

W czasie trybu Remote-Start (w przypadku sterowania wiełoma wkrętarkami) przerwanie komunikacji z magistralą TSNet wywołuje opóźnione zatrzymanie wbudowanej wkrętarki/narzędzia. To opóźnienie wynosi 2 sekundy.

Niebezpieczeństwo nieoczekiwanej uruchomienia silnika lub oczekiwanej, ale niedziałającej zatrzymania

Pomimo nadmiarowości elementów sterujących i funkcji nadzorujących w bardzo rzadkich przypadkach można nastąpić nieoczekiwane uruchomienie silnika. Możliwa przyczyna: uruchomienie funkcji diagnostycznych przez zdalne sterowanie, nieprawidłowa wartość bitu w pamięci systemu sterowania.

W zależności od narzędzia mogą wystąpić zagrożenia mechaniczne, takie jak odrzut, szarpnięcie wskutek momentu reakcji, niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek nawinięcia i pochwycenia.

- ▶ Używać narzędzia chwytając je tylko za wyznaczone punkty chwytnie.
- ▶ Zastosować przewidziane uchwyty reakcyjne. Wartości momentów obrotowych – patrz instrukcja obsługi narzędzia.
- ▶ Po włączeniu układu sterowania poczekać na zakończenie procesu rozruchu. Z reguły trwa on 60 s. Potem ponownie wyłączyć/włączyć.

Podczas konserwacji

- ▶ Układ sterowania generalnie jest bezobsługowy.
- ▶ Uwzględnić lokalne przepisy dotyczące obsługi technicznej i utrzymywania ruchu we wszystkich fazach eksploatacji systemu wkrętarskiego.

Podczas czyszczenia

- ▶ Narzędzie czyścić tylko z zewnątrz, suchą lub lekko zwilżoną szmatką.
- ▶ Nigdy nie zanurzać w płynach układu sterowania ani narzędzia.
- ▶ Nie stosować myjek ciśnieniowych.

Podczas naprawy

Naprawy urządzenia są zabronione.

- ▶ Wysłać układ sterowania do autoryzowanego Cleco Production Tools Sales & Service Center.

Podczas utylizacji

Podzespoły systemu wkrętarskiego stwarzają potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. System wkrętarski składa się z podzespołów, które można poddać ponownemu przetwarzaniu, oraz takich, które wymagają specjalnych procedur recyklingowych.

- ▶ Przestrzegać przepisów lokalnych.
- ▶ Przed utylizacją rozłączyć elementy.
- ▶ Substancje pomocnicze (oleje, smary) zebrać po spuszczeniu i zutylizować we właściwy sposób.
- ▶ Elementy opakowania oddzielić i zutylizować zgodnie z materiałami wykonania.
- ▶ Narzędzia i uszkodzone układy sterowania oddać do właściwego punktu zbiórki albo odesłać w celu recyklingu do Sales & Service Center.



Przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji elementów elektronicznych i akumulatorów (w Niemczech zgodnie z ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) oraz ustawą o akumulatorach (BattG)):

- ▶ Zużyte akumulatory należy utylizować we właściwy sposób. Rozładowane lub wadliwe akumulatory oddać do właściwego punktu zbiórki albo odesłać w celu recyklingu do Sales & Service Center.

3 FCC and IC compliance

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product. Operation is subject to the following two conditions:

- this product may not cause harmful interference, and
- this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party

Name: William Cain
 Position: Director, R&D
 Address: 670 Industrial Drive
 Lexington, SC 29072
 United States
 Phone: +1 803 951 7558
 Email: William.Cain@ClecoTools.com

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

4 Opis produktu

Sterownik do zastosowania w przypadku połączeń gwintowych krytycznych dla bezpieczeństwa.

Sterownik w pierwszej linii służy jako jednostka sterująco-nadzorująca jedno narzędzie lub zespół narzędzi stacji roboczej. W zależności od zakupionych urządzeń perfyeryjnych, sterownik można zainstalować także poza środowiskiem roboczym.

Aby rozpocząć tworzenie połączeń gwintowych, wykwalifikowana osoba musi wprowadzić ustawienia dokręcania z zastosowaniem sterownika lub oprogramowania dla komputera zdalnego (mProRemote). Dalsze informacje dotyczące obsługi oprogramowania podano w podręczniku programowania mPro400GCD.

5 Dane techniczne

Warunki otoczenia

Cechy	Dane
Miejsce zastosowania	W pomieszczeniach wewnętrz budynków
Temperatura otoczenia	0...45 °C ¹
Temperatura przechowywania	-20–70 °C
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne (chłodzenie własne)
Względna wilgotność powietrza	10–90 % brak obroszenia
Wysokość robocza	Do 3000 m n.p.m.
Stopień ochrony IP DIN EN 60529	IP42
Klasa ochrony DIN EN 61 140 (VDE 0140-1)	I
Stopień zanieczyszczeń EN 61010	2
Przepięcie przejściowe EN 61010	CAT II
Wstrząs maks. DIN EN 60068-2-27	15 G
Drgania maks. DIN EN 60068-2-5	59,6–160 Hz: 2 G

- Zwracać uwagę na redukcję wartości znamionowej.
Patrz podręcznik systemu

Zasilanie elektryczne

Cechy	Dane
Napięcie zasilające, jednofazowe	100–240 V AC ±10% ¹
Znamionowy prąd zasilający	2–1 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Wartość szczytowa prądu	16 A
Moc znamionowa	1600 VA maks.
B. jał.	160 VA

- W przypadku użytkowania poza dopuszczalnymi granicami napięcia, zintegrowany zasilacz przełącza się w tryb ochronny i wyłącza. Ten tryb ochronny można zresetować poprzez ponowne uruchomienie sterownika wkładarki.

Odesłanie normatywne

Dyrektwy WE ważne dla produktu oraz spełnione normy – patrz Deklaracja zgodności WE.

Certyfikaty	
Jednostka wystawiająca	TÜV SÜD AG
Certificate No.	U8 78313 0005
Przetestowane zgodnie z	UL 61010-1:2012/R:2016-04 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1:2012/U2:2016-04
Certificate No.	N8A 78313 0007
Przetestowane zgodnie z	EN 61010-1:2010
Certificate No.	DE3-30943
Przetestowane zgodnie z	IEC 61010-1:2010

Dane systemu

Cechy	Dane
Funkcje systemowe	Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorowym podtrzymaniem zasilania, czas podtrzymania: 20 lat (w temp. 20°C)
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, wyświetlacz ciekłokrystaliczny 10,4" TFT, Rozdzielcość 800 × 600, możliwość przyłączenia do Panel & Touch
System operacyjny	System operacyjny czasu rzeczywistego OS-9000, z możliwością bootowania bez mechanicznych napędów, brak konieczności stosowania zasilacza UPS
HMI (Human Machine-Interface)	Klawiatura wirtualna dla wpisów alfanumerycznych

Masa

Model	Masa	
	lb	kg
mPro400GCD-P	30.2	13,7

6 Rozkład wyprowadzeń

Ten rozdział opisuje wtyki stosowane przez Cleco Production Tools. Nie uwzględniono wtyków standardowych. Wszystkie złącza są odporne na zwarcia.

X5, X6 – urządzenia dodatkowe

- Wszystkie wyjścia dostarczają sygnałów zgodnych z RS232.
- Wejścia pozwalają na napięcia w zakresie -15 V do +15 V.
 - Napięcie < 0,8 V odpowiada zeru.
 - Napięcie > 2,4 V interpretowane jest jako jeden.
 - Otwarte wejścia ustawiane są za pomocą rezystora Pulldown na zero.

Styki zasilania połączone są bezpośrednio z zasilaniem obwodu drukowanego.



Notyfikacja

Podczas pracy nie wolno podłączać ani odłączać odbiorników. Skutkiem może być reset systemu.

Styk	X5 RS232-1	X6 RS23-2	9 styk. wtyczka D-Sub, męska zabezpieczana za pomocą śrub
1	-	-	
2	RxD	RxD	
3	TxD	TxD	
4	-	-	
5	GND	GND	
6	-	-	
7	RTS	RTS	
8	CTS	CTS	
9	-	-	




X7, X8 – Anybus CC

Gniazda modułów Anybus CC.

X21 – Systembus TSnet Out


Styk	Sygnal	8-sty. wtyk okrągły M12, kodowanie X
1	Tx+	
2	Tx-	
3	Rx+	
4	Rx-	
5	0 VDC	
6	0 VDC	
7	+24 VDC	
8	+24 VDC	

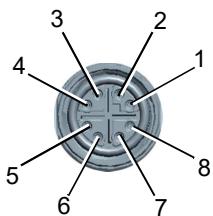

X22 – magistral systemowa ARCNET

Zintegrowany terminator magistrali. Brak konieczności stosowania zewnętrznego terminatatora.

Styk	Sygnal	8-stykové gniazdo okrągłe M12 Kodowanie A
1	N. C.	
2	DATA-B	
3	GND	
4	+5 VDC	
5	DATA-A	
6	N. C.	
7	0 VDC	
8	+24 VDC	

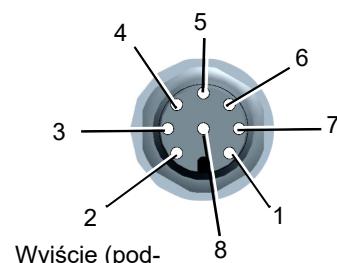

Wyjście (pod-)

X23 – przyłącze sieciowe

Opis	Wtyk urządzenia IEC C14
Wtyk urządzenia z uchwytem bezpieczeństwa, 2-stykowy, 5 × 20 mm, 16 A zwłoczny	




Notyfikacja

Użyć blokady wtyku, patrz Quick Installation Guide.


X24 – przewód narzędzia serii 30/50E×N...

Styk	Sygnal	Wtyk okrągły M23
1-3	Moc	
4	PE (uziemienie funkcjonalne)	
5	Tool Bus	

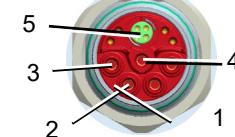

X25 – przewód narzędzia serii 18/48E×E...

Styk	Sygnal	Okrągłe gniazdo ECTA Push-Pull
1-3	Moc	
4	PE	
5	Sygnaly	

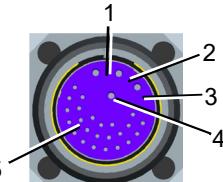

X9, X10 – wejście/wyjście

Do łączników wtykowych wejścia/wyjścia doprowadzone są odpowiednie obwody sygnałowe. Obwody zasilania grupy sygnałów nie są połączone galwanicznie, wymagane jest oddzielne doprowadzenie.


- 8 cyfrowych wejść i wyjść, optoizolowane dla poziomu 24 V / 0,5 A
- Prąd wyjściowy: 500 mA na wyjście, łącznie 2000 mA



Notyfikacja

Pobór prądu przez odbiornik nie może przekraczać 500 mA. Układ monitorowania prądu wyłącza wyjście w przypadku nadmiernego prądu.

2x12 styk. Phoenix MCD 0.5/24-G1-2.5

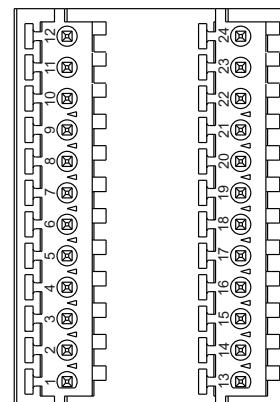

X10

Sygnal X9

Styk	I/O	Oznaczenie
12		Zasilanie GND wew.
11		Zasilanie GND I/O
10	Wyjście	O3
9	Wyjście	O2
8	Wyjście	O1
7	Wyjście	O0
6	Wejście	I3
5	Wejście	I2
4	Wejście	I1
3	Wejście	I0
2		Zasilanie +24 V zew.
1		Zasilanie +24 V wew.

Wejścia

- Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika.
- Styk 11 oraz 23 (wspólna masa) służą jako „przewód powrotny” dla wejść.
- Styki 11 oraz 23 muszą być połączone za pomocą mostków wtykowych ze stykiem 12 lub 24.

Sygnal X10


Styk	I/O	Oznaczenie
24		Zasilanie GND wew.
23		Zasilanie GND I/O
22	Wyjście	O7
21	Wyjście	O6
20	Wyjście	O5
19	Wyjście	O4
18	Wejście	I7
17	Wejście	I6
16	Wejście	I5
15	Wejście	I4
14		Zasilanie +24 V zew.
13		Zasilanie +24 V wew.

Wyjścia

- Wewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika
- Styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania wyjść.
- Styki 2 oraz 14 muszą być połączone ze stykiem 1 lub 13.

Przyłącza – zewnętrzne zasilanie

Przykład:

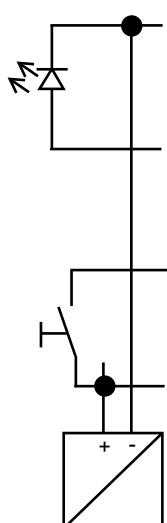

Sygnał X9		
Styk	I/O	Oznaczenie
12		Zasilanie GND wew.
11		Zasilanie GND I/O
10	Wyjście	O3
9	Wyjście	O2
8	Wyjście	O1
7	Wyjście	O0
6	Wejście	I3
5	Wejście	I2
4	Wejście	I1
3	Wejście	I0
2		Zasilanie +24 V zew.
1		Zasilanie +24 V wew.

Sygnał X10		
Styk	I/O	Oznaczenie
24		Zasilanie GND wew.
23		Zasilanie GND I/O
22	Wyjście	O7
21	Wyjście	O6
20	Wyjście	O5
19	Wyjście	O4
18	Wejście	I7
17	Wejście	I6
16	Wejście	I5
15	Wejście	I4
14		Zasilanie +24 V zew.
13		Zasilanie +24 V wew.


Wejścia

- Zewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika.
- Styk 11 oraz 23 (wspólna masa) służą jako „przewód powrotny” dla wejść.
- Jako przewód powrotny dla styku 11 oraz 23 musi być stosowany styk GND zewnętrznego napięcia zasilania 24 V.

Wyjścia

- Zewnętrzne zasilanie napięciem 24 V sterownika.
- Styk 2 oraz 14 (wspólne wyjście) służą jako źródła napięcia zasilania wyjść.
- Styki 2 oraz 14 muszą być połączone z zewnętrznym napięciem zasilania 24 V.

7 Dostępy do pamięci

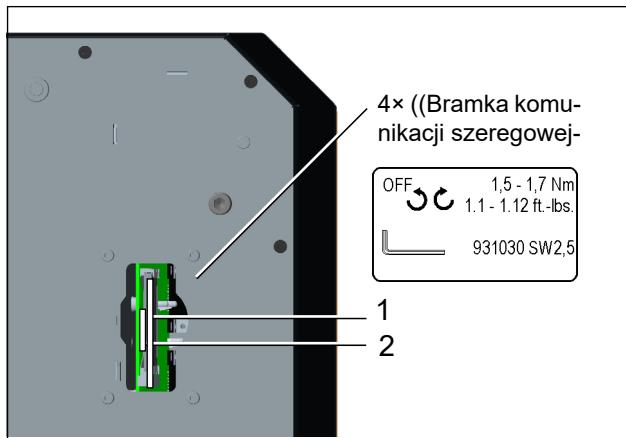

il. 7-1: Pozycja przyłączy

Poz.	Oznaczenie	Funkcja
1	Karta CF (Compact Flash)	System operacyjny, pliki archiwum i aplikacje. W zakresie dostawy.
2	Karta SD, opcjonalna	Funkcja jest zależna od oprogramowania: aktualizacja oprogramowania, zapisywanie/wczytywanie parametrów, pliki archiwum danych.



Notyfikacja


Kartę CF wolno wyjmować lub wkładać tylko przy wyłączonym zasilaniu. Skutkiem nieprzestrzegania tej zasady mogą być poważne błędy w systemie i utrata danych.

8 Zakres dostawy

Skontrolować dostawę pod kątem szkód transportowych i zgodności z zakresem dostawy:

- Sterowanie wkrętarki
- Deklaracja zgodności WE
- Ten opis sprzętu
- Gwarancja
- 2x Wtyk przeciwwstawnego Nr: S981211

Kabel sieciowy UE 230 V AC Nr zam. 541683-03	Kabel sieciowy USA 115 V AC Nr zam. 541683-01
Wtyk Blokada Nr zam. 544004-1	Kabel sieciowy USA 230 V AC Nr zam. 541683-02

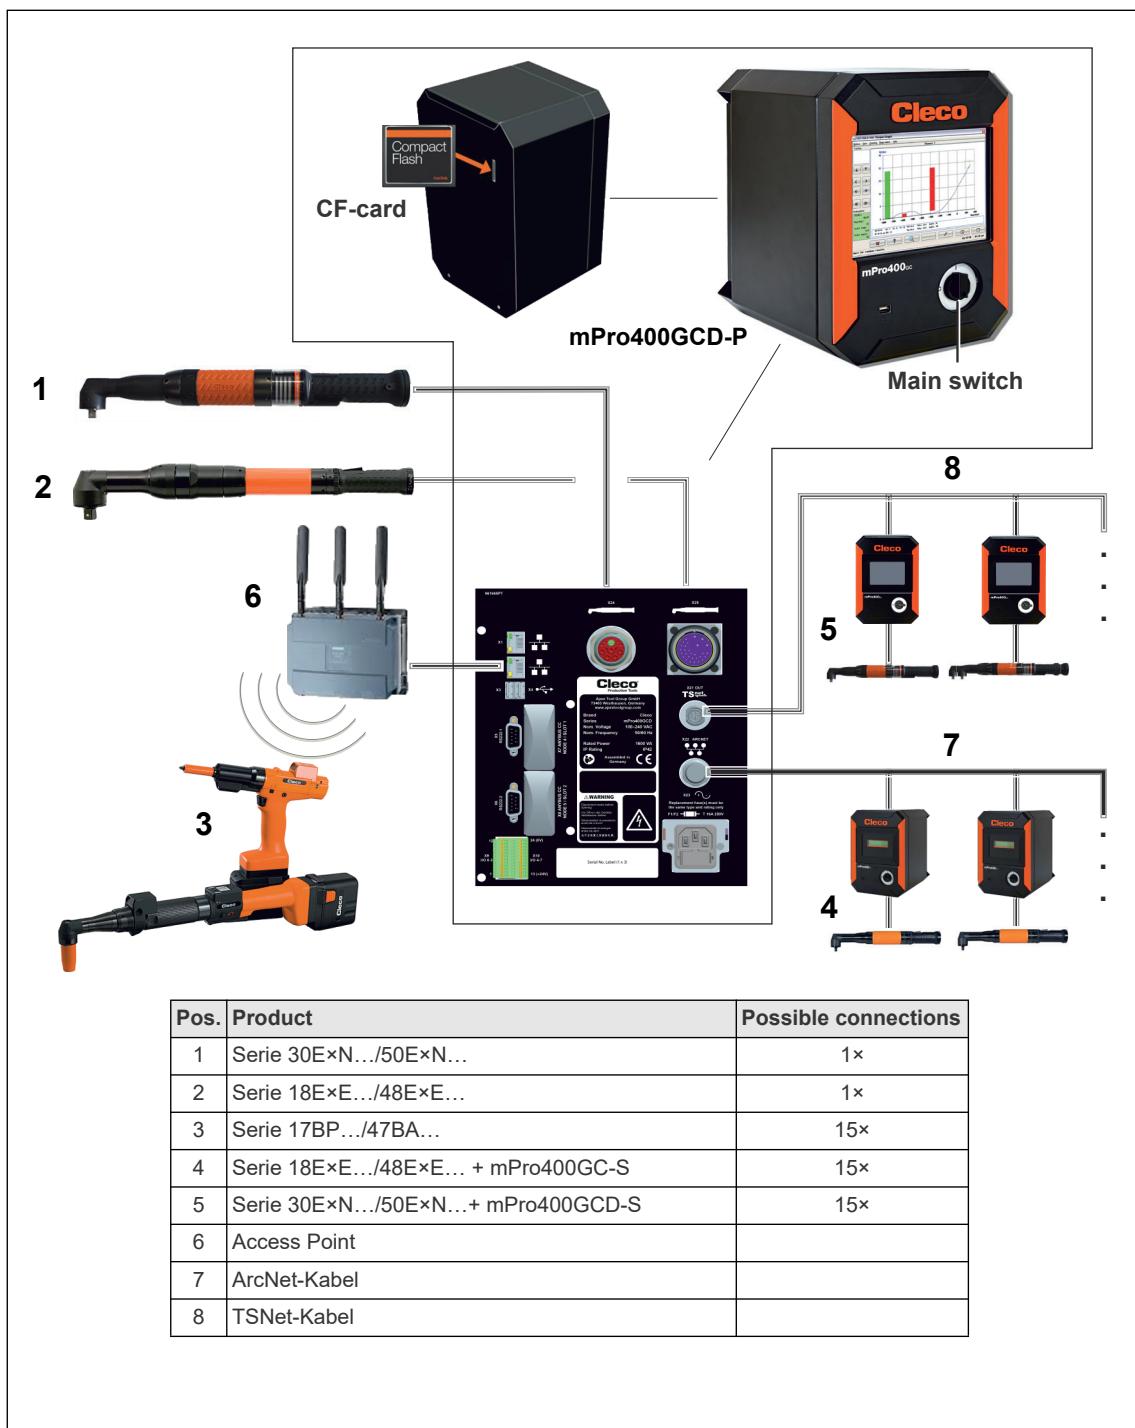

10 Connections, Cable Length

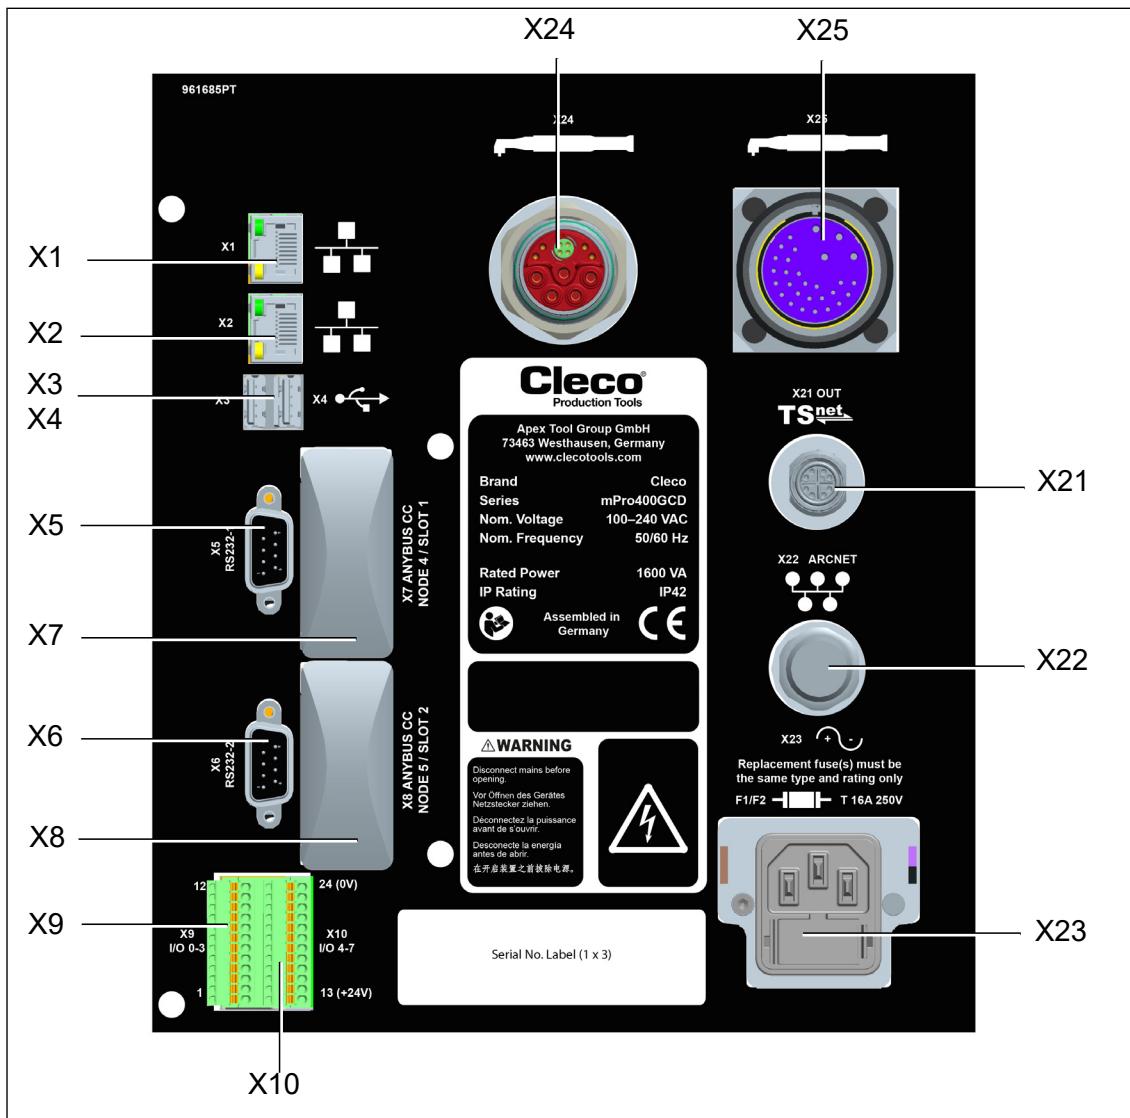


Fig. 2-1: Connection positions

No.	Designation	Max. cable length <m>	No.	Designation	Max. cable length <m>
X1	Ethernet RJ45 10/100 BASE-T Connector #1	100	X21	System Bus Connector TSnet	60
X2	RJ45 10/100 BASE-T Connector #2		X22	System Bus Connector ArcNet	100
X3	USB V2.0 Port #1	30	X23	Power supply connection	—
X4	USB V2.0 Port #2	30	X24	Tool Connector Serie 30E×N.../50E×N...	45
X5	Serial RS232-1 Connector #1	30		Serie 70E×N... ¹	26
X6	Serial RS232-2 Connector #2	30			
X7	Anybus CC – Fieldbus Slot 1	30	X25	Tool Connector Serie 18/48/67	50
X8	Anybus CC – Fieldbus Slot 2	30			
X9	I/O Connector 0–3	30			
X10	I/O Connector 4–7	30			

1 When using tool Series 70:


≤3 m Tool Cable: can be used with a maximum of 25 m Extension Cable.

≤6 m Tool Cable: can be used with a maximum of 20 m Extension Cable.

Tool cables over 6 m must not be extended.

11 Dimensions

mPro400GCD-P

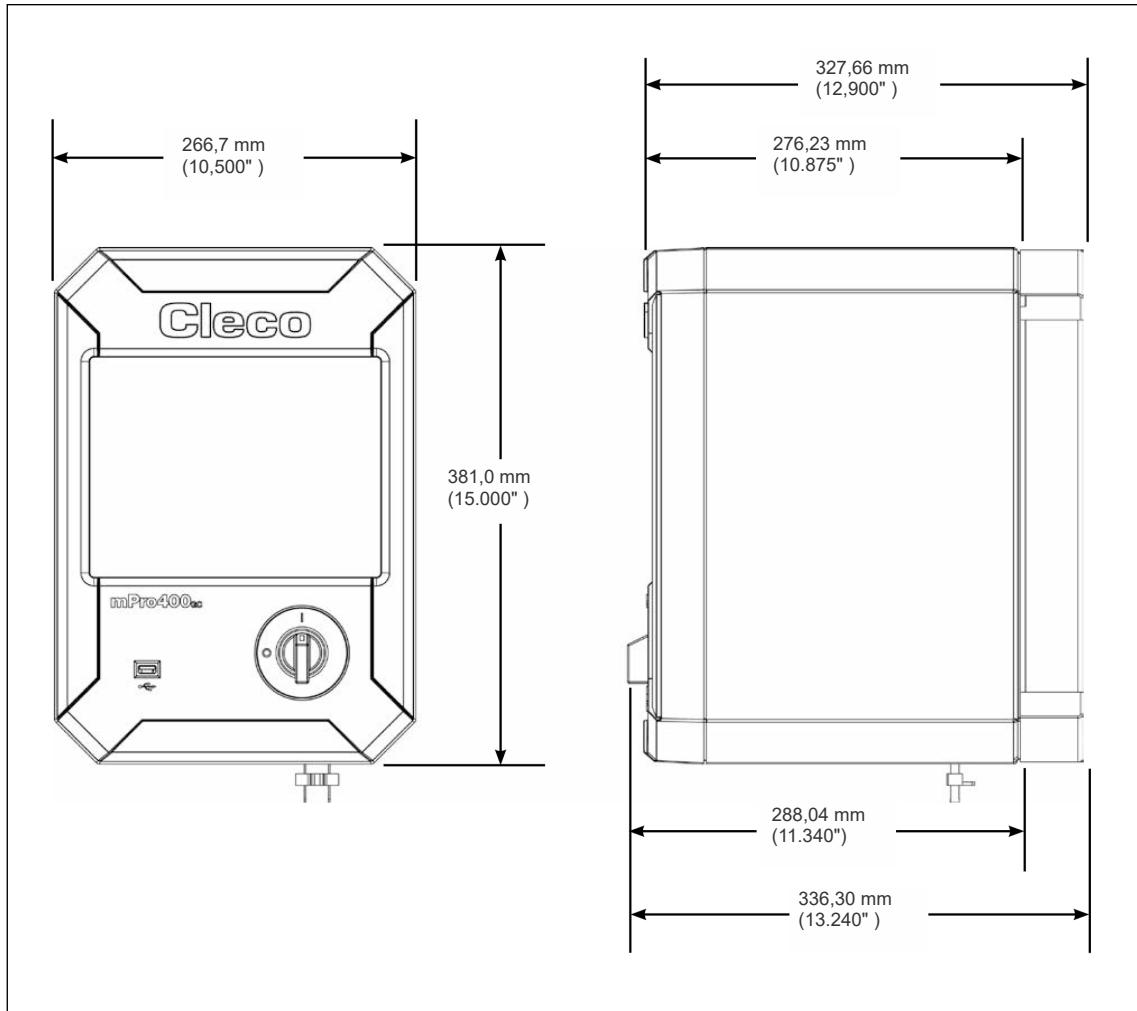

POWER TOOLS SALES & SERVICE CENTERS

Please note that all locations may not service all products.

Contact the nearest Cleco® Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.



Sales Center



Service Center

NORTH AMERICA | SOUTH AMERICA

DETROIT, MICHIGAN

Apex Tool Group
2630 Superior Court
Auburn Hills, MI 48236
Phone: +1 (248) 393-5644
Fax: +1 (248) 391-6295

LEXINGTON,

SOUTH CAROLINA

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
Phone: +1 (800) 845-5629
Phone: +1 (919) 387-0099
Fax: +1 (803) 358-7681

MEXICO

Apex Tool Group
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Mexico
Phone: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA

FRANCE

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier - ZI
77330 Ozoir-La-Ferrière
France
Phone: +33 1 64 43 22 00
Fax: +33 1 64 43 17 17

GERMANY

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222

HUNGARY

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Platánfa u. 2
9027 GyőrHungary
Phone: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

Apex Tool Group
519 Nurigong Street, Albury
NSW 2640
Australia
Phone: +61 2 6058 0300

CHINA

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Phone: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

INDIA

Apex Power Tool Trading
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
IndiaLand Global
Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Phone: +91 020 66761111

JAPAN

Apex Tool Group Japan
Korin-Kaikan 5F,
3-6-23 Shibakoen, Minato-Ku,
Tokyo 105-0011, JAPAN
Phone: +81-3-6450-1840
Fax: +81-3-6450-1841

KOREA

Apex Tool Group Korea
#1503, Hibrand Living Bldg.,
215 Yangjae-dong,
Seocho-gu, Seoul 137-924,
Korea
Phone: +82-2-2155-0250
Fax: +82-2-2155-0252

